



Benutzerhandbuch
AlphaGT PRO 0701-0702
MI 3308
Version 1.6; Code-Nr. 20 751 218

Händler:

Hersteller:

Metrel d.d.
Ljubljanska cesta 77
SI-1354 Horjul

E-mail: metrel@metrel.si
<http://www.metrel.si>



Das CE-Kennzeichen auf Ihrem Gerät bestätigt, dass dieses Gerät die EU-Richtlinien hinsichtlich Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit erfüllt.

© 2008 Metrel

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form oder durch irgendein Mittel ohne schriftliche Erlaubnis von METREL reproduziert oder verwertet werden.

1	Allgemeine Beschreibung.....	6
1.1	Warnhinweise.....	7
1.2	Warnhinweise am Anschlussfeld.....	7
1.3	Angewandte Standards.....	7
2	Beschreibung des Geräts	8
2.1	Front-Bedienfeld.....	8
2.2	Anschlussfeld	9
2.3	Bodenansicht	10
2.4	Sicherheitsvorprüfungen	11
2.5	Bedeutung der Symbole und Meldungen auf dem Display des Geräts	11
3	Technische Angaben.....	15
3.1	Schutzleiterwiderstand	15
3.2	Isolationswiderstand, Isolationswiderstand - Sonde	15
3.3	Ersatzableitstrom, Ersatzableitstrom - Sonde	16
3.4	Differenzableitstrom	16
3.5	Berührungableitstrom	17
3.6	Funktionsprüfung.....	17
3.7	Polaritätstest	17
3.8	TRMS-Strom	17
3.9	Allgemeine Angaben	18
4	Bedienung des MI 3308 AlphaGT PRO-Geräts	20
4.1	Hauptmenü.....	20
4.1.1	VDE-Organisator	20
4.1.2	Menü für konfigurierbare Automatikprüfung	20
4.1.3	Einzelprüfungsmenü.....	21
4.1.4	Menü für Abrufen von Daten	21
4.1.5	Barkode-TAG-Menü	21
4.1.6	Einstellungsmenü.....	21
4.2	Hilfemenüs	22
5	Einzelprüfung.....	23
5.1	So werden die Messungen in Einzelprüfung durchgeführt	23
6	Messungen	24
6.1	Beschreibung des Menüs für Messungen	24
6.2	Schutzleiterwiderstand	24
6.2.1	So wird der Schutzleiterwiderstand gemessen.....	25
6.2.2	Kompensation des Widerstands der Prüflösungen	25
	So wird der Schutzleiterwiderstand kompensiert.....	25
6.3	Isolationswiderstand.....	26
6.3.1	So wird der Isolationswiderstand gemessen	27
6.4	Isolationswiderstand - Sonde	28
6.4.1	So wird der Isolationswiderstand mit Sonde gemessen	29
6.5	Ersatzableitstrom.....	29
6.5.1	So wird die Einzelmessung des Ersatzableitstroms durchgeführt	30
6.6	Ersatzableitstrom – Sonde	31
6.6.1	So wird die Einzelmessung des Ersatzableitstroms - Sonde durchgeführt32	
6.7	Ableitstrom (Differenzstrom).....	32
6.7.1	So wird die Einzelmessung des Differenzstroms durchgeführt	33
6.8	Berührungstrom	34

6.8.1	So wird die Einzelmessung des Berührungstroms durchgeführt	34
6.9	Funktionsprüfung.....	35
6.9.1	So wird die Funktionsprüfung durchgeführt.....	36
6.10	Messung des TRMS-Stroms mit einer Stromzange	36
6.10.1	So wird die Messung des TRMS-Zangenstroms durchgeführt	37
6.11	Polaritätstest	37
6.11.1	So wird die Messung durchgeführt.....	38
7	VDE-Organisator	39
7.1	VDE-Organisator	40
7.1.1	Beispiel für die Errichtung einer Prüfsequenz mit dem VDE-Organisator.	41
8	(Konfigurierbare) Automatikprüfung	43
8.1	Automatikprüfung	43
8.1.1	So wird die Prüfungssequenz angesehen und/oder geändert.....	43
8.1.2	So wird die Automatikprüfungssequenz gespeichert.....	44
8.1.3	So wird eine bestehende Prüfungssequenz von der Liste gelöscht	45
8.1.4	So wird eine Automatikprüfung gestartet.....	45
9	Arbeiten mit Barkoden und RFID-TAGs	46
9.1	Arbeiten mit RFID- TAGs	46
9.1.1	So werden die Daten von TAG geladen	46
9.1.2	So werden die von RFID TAG geladenen Prüfungssequenzen angesehen	47
9.1.3	So werden die von TAG geladenen Prüfungsergebnisse angesehen und/oder gespeichert.....	47
9.1.4	So wird eine neue Automatikprüfung mit der von TAG geladenen Prüfsequenz begonnen	48
9.1.5	So werden Prüfsequenzen an TAG gespeichert	48
9.1.6	So wird eine Prüfsequenz/Prüfungsergebnisse an TAG gesandt.....	48
9.2	Arbeiten mit Barkode	48
9.2.1	So wird eine Prüfsequenz von Barkode geladen.....	48
9.2.2	So wird eine von Barkode geladene Prüfungssequenz angesehen	49
9.2.3	So wird eine Automatikprüfung mit der von Barkode geladener Prüfsequenz begonnen	49
9.2.4	So wird eine von Barkode geladene Geräte ID-Nummer angewandt.....	49
10	Durchführung der Automatikprüfungen.....	50
10.1	Sichtprüfung	50
10.1.1	Messung des Schutzleiterwiderstands	51
10.1.2	Messung des Isolationswiderstands.....	51
10.1.3	Messung des Isolationswiderstands mit Sonde.....	51
10.1.4	Ersatzableitungsmessung	52
10.1.5	Ersatzableitungsmessung – Sonde	52
10.1.6	Messung des Differenzableitstroms	53
10.1.7	Messung des Berührungsableitstroms	53
10.1.8	Funktionsprüfung.....	53
10.1.9	Messung des TRMS-Zangenstroms.....	54
10.1.10	Polaritätstest	54
11	Speicherung und Abrufen der Automatikprüfungsergebnisse	55
11.1	Speicherung der Automatikprüfungsergebnisse.....	55
11.1.1	So werden die Automatikprüfungs-Daten gefertigt und gespeichert	55
11.1.2	So werden die Ergebnisse der Automatikprüfungssequenz angesehen ..	56

11.1.3	So werden die Ergebnisse der Automatikprüfungssequenz untergeladen	56
11.2	Abrufen der Automatikprüfungsergebnisse	56
11.2.1	So werden die gespeicherten Automatikprüfungsergebnisse gesucht und abgerufen	56
11.2.2	So werden die gespeicherten Prüfungsergebnisse gelöscht.....	58
11.2.3	So werden die gespeicherten Prüfungsergebnisse heruntergeladen	58
12	Andere Funktionen des Geräts	61
12.1	Einstellungsmenü	61
12.1.1	Datum und Zeit einstellen.....	61
12.1.2	Einstellung des Display-Kontrasts	61
12.1.3	Sprachauswahl.....	62
12.1.4	Ansicht der Systemdaten des Geräts	62
12.1.5	Einstellungen der Serien-Schnittstelle.....	62
12.1.6	Rücksetzung von Einstellungen des Geräts.....	63
12.1.7	Einstellungen zur Speicherung der Automatikprüfungsergebnisse	64
13	Wartung	65
13.1	Periodische Kalibrierung	65
13.2	Sicherungen	65
13.3	Service	66
13.4	Reinigung	66
14	Ausstattung und Zubehör des Geräts	67
15	Anhang A.....	68
15.1	Automatikprüfungen	68
15.2	Barcode-Formate	72
15.3	METREL GmbH VDE tester test type card.....	73

1 Allgemeine Beschreibung

AlphaGT PRO MI 3308 ist ein tragbares Prüfgerät, das zur sämtlichen Messungen von elektrischer Sicherheit der tragbaren elektrischen Geräten geeignet ist. Die folgenden Prüfungen können durchgeführt werden:

- Schutzleiterwiderstand
- Isolationswiderstand
- Ersatzableitstrom
- Differenzableitstrom
- Berührungsstrom
- Funktionsprüfung
- Polaritätstest
- Messung des TRMS-Stroms mit einer Stromzange.

Höhepunkte:

Die "VDE-Organisator"-Funktion ermöglicht eine einfache Struktur von Prüfungen, die 100 % mit der VDE 0701-0702 Vorschrift kompatibel sind. Alle Messungen entsprechen dem VDE 404 Standard.

Ein Grafik-Display mit Hintergrundbeleuchtung liefert einfach abzulesende Ergebnisse, Anzeigen, Messparameter und Meldungen. Die Bedienung ist einfach und eindeutig – der Bediener braucht zur Bedienung des Geräts keine speziellen Kenntnisse (abgesehen von der Lektüre dieses Handbuch).

Eingebauter Flash-Speicher zur Speicherung der Prüfergebnisse ist eine wichtige Charakteristik des AlphaGT PRO 0701-0702-Geräts. Die professionelle PC-Software PATlink ermöglicht eine leichte Übertragung von Prüfergebnissen und anderen Messparameter zwischen dem Prüfgerät und dem PC in beiden Richtungen. RS232C und USB Schnittstellen ermöglichen auch eine Verbindung mit dem Barcode-Leser, Drucker, und RFID-Leser /-Schreiber.

Zur Prüfung von 3-Phasen-Geräten sind als optionales Zubehör auch 3-Phasen-Adapters verfügbar.

Das Gerät ist mit allem notwendigen Zubehör für eine komfortable Prüfung ausgestattet. Es wird mit gesamtem Zubehör in einer gepolsterten Tasche aufbewahrt.

1.1 Warnhinweise

Um ein hohes Maß an der Bediensicherheit bei der Durchführung verschiedener Messungen mit dem AlphaGT-Gerät zu erreichen und auch um Schäden an der Prüfsausrüstung zu vermeiden, müssen die folgenden allgemeinen Warnhinweise beachtet werden:

- ❑ **Wenn das Prüfgerät nicht in der Art und Weise benutzt wird, wie in diesem Benutzerhandbuch vorgeschrieben wird, kann der durch das Gerät bereitgestellte Schutz beeinträchtigt werden!**
- ❑ **Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, sonst kann die Verwendung des Geräts sowohl für den Bediener als auch für das Prüfgerät und den Prüfling gefährlich sein!**
- ❑ **Um das Gerät zu versorgen, verwenden Sie nur geerdete Netzstecker!**
- ❑ **Benutzen Sie das Gerät und Zubehör nicht, wenn ein Schaden bemerkt wurde!**
- ❑ **Wenn eine Sicherung ausgelöst hat, diese gemäß Anleitungen in diesem Benutzerhandbuch auswechseln!**
- ❑ **Wartungseingriffe oder Kalibrierung dürfen nur von kompetenten und befugten Personen durchgeführt werden!**
- ❑ **Verwenden Sie nur standardmäßiges oder optionales Prüfzubehör, welches von Ihrem Händler geliefert wird!**
- ❑ **Der maximale Ausgangsstrom beträgt 16 A, prüfen Sie nur diejenigen Geräten, deren maximaler Versorgungsstrom nicht über 16 A liegt!**
- ❑ **Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Messeingang der Stromzange an. Er ist nur für den Anschluss der Stromzange an den Stromausgang beabsichtigt. Maximaler Eingangsstrom beträgt 30 mA!**
- ❑ **Vorsicht – gefährliche Spannung! Das Berühren des Prüfling oder der Messkontakte ist während der Messung verboten und gefährlich!**

1.2 Warnhinweise am Anschlussfeld

Sehen Sie Abschnitt **2.2 Anschlussfelder!**

1.3 Angewandte Standards

Das AlphaGT-Gerät wurde gemäß den folgenden Standards hergestellt und geprüft:

Sicherheit:

- ❑ EN61010-1

Elektromagnetische Kompatibilität (Emission und Unempfindlichkeit):


- ❑ IEC 61326

Messungen (Vorgänge, Prüfungen) nach:

- ❑ VDE 0701- 0702
- ❑ VDE 0404-1, 2

2 Beschreibung des Geräts


2.1 Front-Bedienfeld

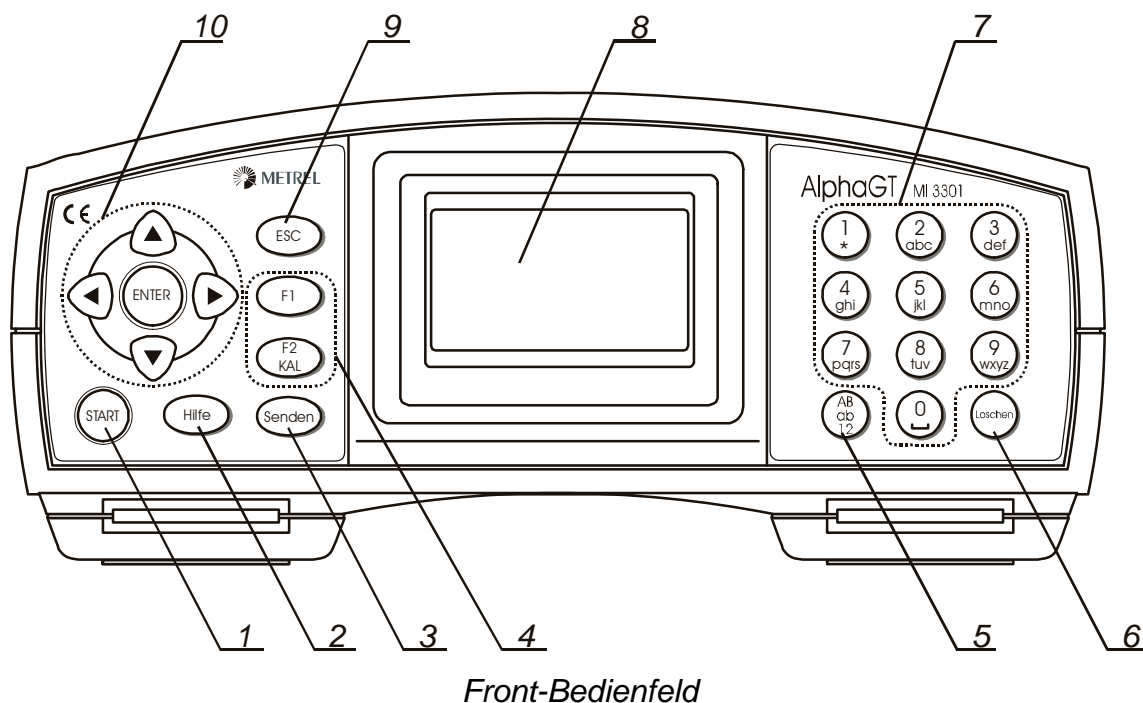

Legende:

- 1 ... Die START/STOP-Taste
- 2 ... Die HILFE-Taste
- 3 ... Die SENDEN-Taste
- 4 ... Die Funktionstasten F1 und F2/KAL
- 5 ... Die Taste zur Wahl des Typs der Eintragung
Drücken Sie die Taste, um den Typ von Eintragung (Groß-/Kleinbuchstaben, Nummer) über die Konsole zu wählen.
- 6 ... Die LÖSCHEN-Taste
- 7 ... Alphanumerische Konsole
- 8 ... 128 x 64-Punkt-Matrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 9 ... Die ESCAPE-Taste
10. Cursortasten und die ENTER-Taste

2.2 Anschlussfeld

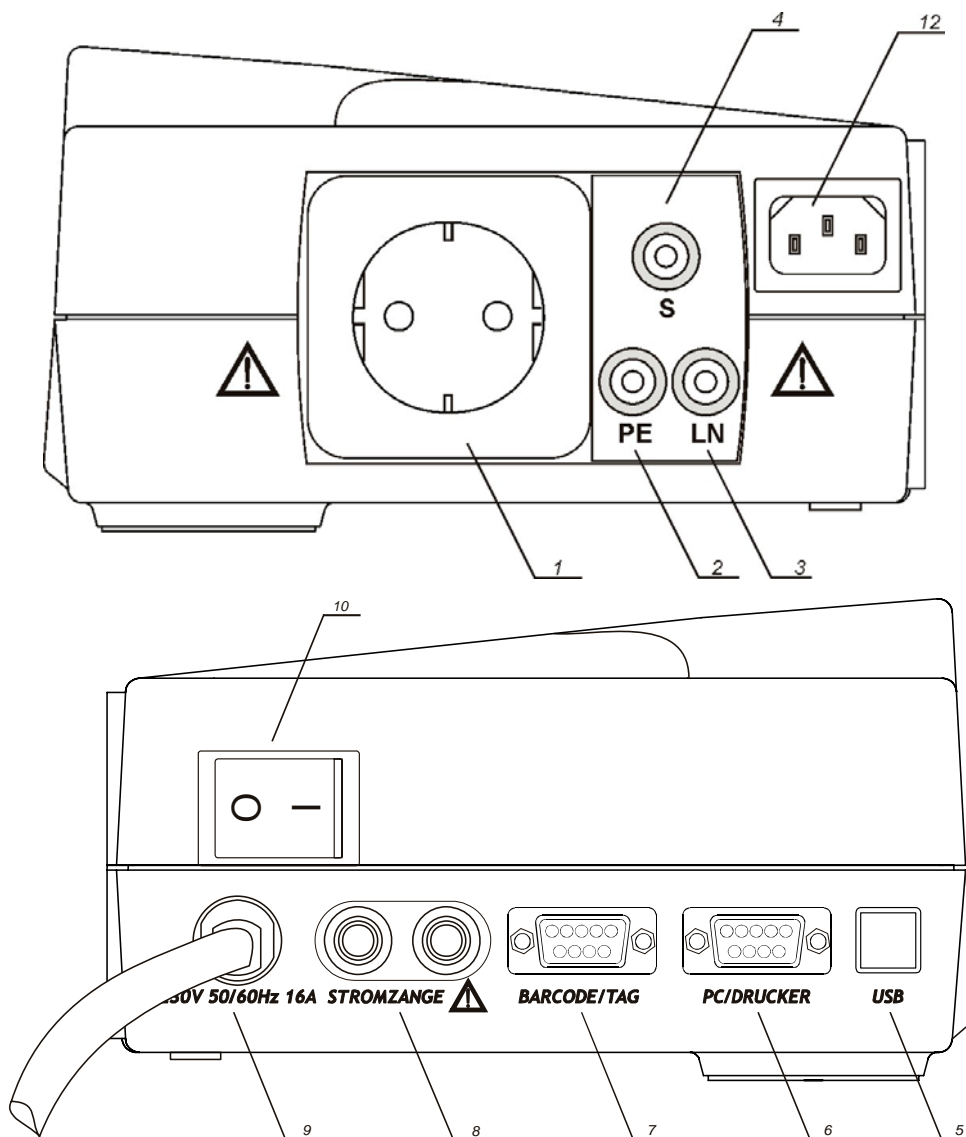


Anschlussfeld

Legende:

- 1 Prüfsteckdose
- 2 Messausgang S (Sonde)
- 3 Messausgang LN
- 4 Messausgang PE
- 5 USB Schnittstelle für Anschluss von PC
- 6 RS232 Schnittstelle für Anschluss von PC und Drucker
- 7 RS232 Schnittstelle für Barcode-Leser / RFID TAG-Anschluss
- 8 Messeingang für Stromzange
- 9 Netzleitung
- 10 Netzschalter
- 12 IEC-Prüfsteckdose

2.3 Bodenansicht

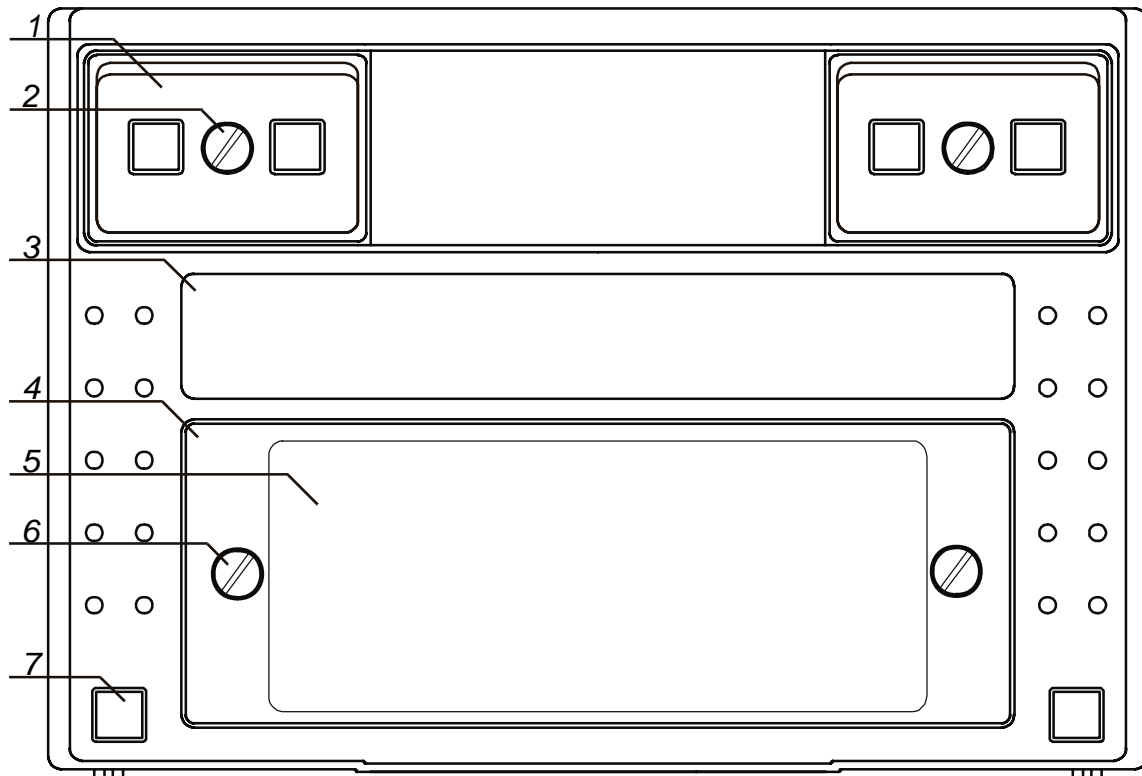

Bodenansicht

Legende:

- 1..... Plastische Abdeckung
Die Schraube unter der Abdeckung muss abgeschraubt werden, wenn das Gerät wegen Wartung oder Kalibrierung unterbrochen wird.
- 2..... Schraube
- 3..... Schild mit Messangaben
- 4..... Abdeckung des Sicherungsfachs
- 5..... Informationsschild
- 6..... Fixierschraube für die Abdeckung des Sicherungsfachs
(weitere Informationen über Auswechslung von Sicherungen erhalten Sie im Abschnitt 13.2 Sicherungen)
- 7..... Gummifuß

2.4 Sicherheitsvorprüfungen

Um die Sicherheit zu sichern führt das Gerät nach dem Anschluss und vor der Prüfung der angeschlossenen Geräte mehrere Vorprüfungen durch. Sicherheitsvorprüfungen schließen die folgenden Prüfungen ein:

- Prüfung für eine externe Spannung gegen Erde an der Prüfsteckdose, Sonde und LN Messklemme.
- Prüfung für einen zu hohen Ableitstrom.
- Prüfung für einen zu hohen Berührungstrom.
- Prüfung für einen Kurzschluss oder zu niedrigen Eingangswiderstand des Prüflings.
- Prüfung für entsprechende Bedingungen der Netzspannung.

Im Falle irgendeiner nicht bestanden Vorprüfung wird ein entsprechender Warnhinweis angezeigt.

2.5 Bedeutung der Symbole und Meldungen auf dem Display des Geräts

Netzspannung außer Grenzen oder PE nicht angeschlossen!

Warnhinweise über nicht entsprechende Versorgungsspannung. Mögliche Gründe:

- kein Anschluss zur Erde oder andere Probleme an der Versorgungssteckdose
- nicht entsprechende Netzspannung.

Das Problem vor dem Weiterführen feststellen und entfernen!

Spannung an der Prüfsteckdose zu hoch!

ACHTUNG!

Spannung an der Prüfsteckdose ist höher als ungefähr 20V (AC oder DC)!

Sofort den Prüfling vom Prüfgerät abstecken und die Ursache für die externe Spannung feststellen.

**Gefährliche Spannung
an der Sonde oder zu
hoher Ableitstrom!**

MÖGLICHER GEFAHR!

Spannung an der Prüfsonde ist höher als ungefähr 15V (AC oder DC)!

Die Prüfsonde von dem Prüfling abstecken und die Ursache für die externe Spannung feststellen.

**R L-N zu niedrig!
Zu hoher Einschalt-
oder Ableitstrom
erwartet!
Fortsetzen? JA NEIN**

Bei der Vorprüfung wurde ein sehr niedriger Eingangswiderstand des Prüflings gemessen. Es ist möglich, dass nachdem Netzspannung an das zu prüfende Gerät angeschlossen wird, die Sicherungen durchbrennen. Falls der zu hohe Strom nicht lange dauert (durch einen Einschaltstrom verursacht), kann die Prüfung durchgeführt werden, andernfalls muss sie abgebrochen werden.

Wählen Sie **JA** oder **NEIN** mit der ◀ oder ▶ Cursortaste und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.

Es wird empfohlen, den Prüfling noch zusätzlich zu überprüfen, bevor die Prüfung weiter durchgeführt wird!

**R L-N niedrig!
Hoher Einschalt- oder
Ableitstrom erwartet!
Fortsetzen? JA NEIN**

Bei der Vorprüfung wurde ein niedriger Eingangswiderstand des Prüflings gemessen.

Deswegen ist es möglich, dass nachdem Netzspannung an das zu prüfende Gerät angeschlossen wird, die Sicherungen durchbrennen. Falls der zu hohe Strom nicht lange dauert (durch einen Einschaltstrom verursacht), kann die Prüfung durchgeführt werden, andernfalls muss sie abgebrochen werden.

Wählen Sie **JA** oder **NEIN** mit der ◀ oder ▶ Cursortaste und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.

**Ableitstrom LN-PE oder
S-PE hoch!**

Fortsetzen? JA NEIN

Ein gefährlicher Ableitstrom (höher als 3.5 mA) wird fließen, nachdem Netzspannung an das zu prüfende Gerät angeschlossen wird.

Wählen Sie **JA** oder **NEIN** mit der ◀ oder ▶ Cursortaste und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.

Die Prüfung darf weitergeführt werden, nur wenn alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden. Überprüfen Sie die PE-Anschlüsse des Prüflings, bevor die Prüfung weiter geführt wird.

**Ableitstrom LN-PE oder
S-PE zu hoch!**

Messung gesperrt!

Ein gefährlicher Ableitstrom (höher als 20 mA) wird fließen, nachdem Netzspannung an das zu prüfende Gerät angeschlossen wird.
Die Messung wird gesperrt!

Prüfling eingeschaltet?

Fortsetzen? JA NEIN

Bei der Vorprüfung des Eingangswiderstands des Prüflings wurde ein hoher Widerstand gemessen. Mögliche Gründe:

- der Prüfling wurde nicht angeschlossen,
- der Prüfling ist ausgeschaltet

Wählen Sie **JA** oder **NEIN** mit der ◀ oder ▶ Cursortaste und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.

**Messung wegen
mangelhafter Sicherheit
abgebrochen! Fehler
soll behoben werden.**

Das Gerät setzte die ausgewählte Prüfung aus, weil die vorherige Prüfung nicht bestanden wurde.

Hardware Fehler

Am Gerät wurde ein Hardware-Fehler entdeckt. Im Falle dieses Warnhinweises schicken Sie das Gerät zur Wartung.



Bei dieser Prüfung schließen Sie die Sonde-Messleitung an.



Schließen Sie die zu prüfende Leitung an die IEC-Steckdose an!



Entfernen Sie die Sonde-Messleitung, vor allem, wenn sie an einen Teil angeschlossen wird, der nachdem Netzspannung angewandt wird, beginnt zu rotieren oder sich zu bewegen.



Während der Schutzleiterprüfung falten Sie das zu prüfende Kabel.



Bei dieser Prüfung schließen Sie die Stromzange an.



Achtung!

Es wird eine hohe Spannung an den Gerätsausgang angewandt! (Isolationsprüfspannung oder Netzspannung).



Der zu prüfende Prüfling soll eingeschaltet sein (um zu sichern, dass der gesamte Stromkreis geprüft wird).



Prüfung bestanden.



Prüfung nicht bestanden.



Nummern-Eintragung



Kleinbuchstaben-Eintragung



Großbuchstaben-Eintragung



Prüfleitungswiderstand ist kompensiert

3 Technische Angaben

3.1 Schutzleiterwiderstand

Messbereich nach VDE 0404: 0.20 Ω ÷ 1.99 Ω , Bedienungsabweichung 15 %

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0.00 Ω ÷ 9.99 Ω	0.01 Ω	$\pm(3\%$ des Ablesewerts + 3 Digits)
10.0 Ω ÷ 19.9 Ω	0.1 Ω	$\pm(3\%$ des Ablesewerts + 3 Digits)

Prüfstrom.....	200 mA in 2 Ω bei Netzspannung von (230 \pm 10 %) V AC
Leerlaufspannung.....	< 12 V AC bei Netzspannung von 230V
Grenzwert.....	(0.10 ÷ 0.90, 1.00 ÷ 9.00) Ω , NEIN
Dauer der Prüfung.....	(5, 10, 30, 60, 120, 180) s
Anschlüsse.....	S-Sonde \leftrightarrow Steckdose (PE)
Kalibrierung der Prüfspitzen ...	Ja
Messung.....	getrennt von Erde

3.2 Isolationswiderstand, Isolationswiderstand - Sonde

Messbereich nach VDE 0404 / EN 61557: 0.100 M Ω ÷ 199.9 M Ω ,
Bedienungsabweichung 15 %

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0.000 M Ω ÷ 0.500 M Ω	0.001 M Ω	$\pm(10\%$ des Ablesewerts + 5 Digits)
0.501 M Ω ÷ 1.999 M Ω	0.001 M Ω	$\pm(5\%$ des Ablesewerts + 3 Digits)
2.00 M Ω ÷ 19.99 M Ω	0.01 M Ω	$\pm(5\%$ des Ablesewerts + 3 Digits)
20.0 M Ω ÷ 99.9 M Ω	0.1 M Ω	$\pm(10\%$ des Ablesewerts)
100 M Ω ÷ 199 M Ω	1 M Ω	$\pm(10\%$ des Ablesewerts)

Prüfspannung	500 V DC (-0 %, +10 %)
Kurzschluss-Strom	< 2.0 mA
Mess-Strom.....	min. 1 mA bei 500 k Ω (500 V)
Grenzwerte Isolation.....	(0.100, 0.300, 0.500, 1.000, 2.00, 4.00, 7.00, 10.0) M Ω , NEIN
Grenzwerte Isolation – Sonde.....	(0.100, 0.250, 0.500, 1.000, 2.00, 4.00, 7.00, 10.0) M Ω , NEIN
Dauer der Prüfung.....	(5, 10, 30, 60, 120, 180) s
Anschlüsse	Klasse 1: Steckdose (L+N \leftrightarrow PE), LN-Sonde \leftrightarrow PE-Sonde Klasse 2: Steckdose (L+N) \leftrightarrow S-Sonde, LN-Sonde \leftrightarrow S-Sonde

Messung.....	getrennt von Erde
Automatische Entladung nach der Prüfung.....	Ja

3.3 Ersatzableitstrom, Ersatzableitstrom - Sonde

Messbereich nach VDE 0404: 0.25 mA ÷ 19.99 mA, Bedienungsabweichung 15 %

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0.00 mA ÷ 19.99 mA	0.01 mA	±(3 % des Ablesewerts + 3 Digits)
20.0 mA ÷ 29.9 mA	0.1 mA	±5 % des Ablesewerts

Leerlaufspannung	<50 V AC bei Netzspannung von 230 V
Kurzschluss-Strom.....	<40 mA
Grenzwerte	(0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00) mA, NEIN
Ersatzableitstrom	
Grenzwerte	(0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50) mA,
Ersatzableitstrom – Sonde.	NEIN
Dauer der Prüfung.....	(5, 10, 30, 60, 120, 180) s
Anschlüsse.....	Klasse 1: Steckdose (L+N↔PE), LN-Sonde ↔ PE-Sonde Klasse 2: Steckdose (L+N) ↔ S-Sonde, LN-Sonde ↔ S-Sonde
Messung.....	getrennt von Erde Mess-Stromkreis nach VDE 0404-3, Anhang A, Abbildung A1.

Der angezeigte Strom wird berechnet auf Netzspannung (230 V / 115 V).

3.4 Differenzableitstrom

Messbereich nach VDE 0404: 0.25 mA ÷ 19.99 mA, Bedienungsabweichung 15 %

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0.00 mA ÷ 19.99 mA	0.01 mA	±(4 % des Ablesewerts + 4 Digits)

Grenzwerte.....	(0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00) mA, NEIN
Dauer der Prüfung.....	(5, 10, 30, 60, 120, 180) s
Anschlüsse.....	Netzspannung an die Steckdose
Messung.....	Beide Polaritäten. Mess-Stromkreis nach VDE 0404-3, Anhang A, Abbildung A1.

3.5 Berührungsableitstrom

Messbereich nach VDE 0404: 0.10 mA ÷ 1.99 mA, Bedienungsabweichung 15 %

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0.00 mA ÷ 1.99 mA	0.01 mA	±(4 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Grenzwerte..... (0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.00) mA, NO
 Dauer der Prüfung..... (5, 10, 30, 60, 120, 180) s
 Anschlüsse..... Netzspannung an der Steckdose, S-Sonde
 Messung..... Beide Polaritäten.
 Mess-Stromkreis nach VDE 404-3, Anhang A,
 Abbildung A1.

3.6 Funktionsprüfung

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
0.00 kVA ÷ 3.7 kVA	0.01 kVA	±(10 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Dauer der Prüfung..... (5, 10, 30, 60, 120, 180) s
 Anschlüsse..... Netzspannung an der Steckdose
 Messung..... Beide Polaritäten.

3.7 Polaritätstest

Prüfspannung <50 V AC
 Erkennt Durchgang, L unterbrochen, N unterbrochen, PE unterbrochen, L-N vertauscht, L-PE vertauscht, N-PE vertauscht, L-N kurzgeschlossen, L-PE kurzgeschlossen, N-PE kurzgeschlossen, Mehrfachfehler
 Ausgang Prüfsteckdose, IEC-Leitung

3.8 TRMS-Strom

TRMS-Strom bei Verwendung der 1000:1 Stromzange

Messbereich	Auflösung	Genauigkeit *)
0.00 mA ÷ 9.99 mA	0.01 mA	±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
10.0 mA ÷ 99.9 mA	0.1 mA	±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
100 mA ÷ 999 mA	1 mA	±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
1.00 A ÷ 9.99 A	0.01 A	±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)
10.0 A ÷ 24.9 A	0.1 A	±(5 % des Ablesewerts + 5 Digits)

*) Die Genauigkeit der Stromzangen ist zu beachten.

Grenzwert.....	(0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.50, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00) mA, NEIN
Dauer der Prüfung.....	(5, 10, 30, 60, 120, 180) s
Anschlüsse.....	Stromzangen-Messeingang
Messung.....	TRMS

3.9 Allgemeine Angaben

Netzspannung	230 V AC ($\pm 10\%$, 50 oder 60 Hz)
Maximaler Verbrauch.....	< 10 VA
Maximaler Strom an der Prüfsteckdose	16 A
Überspannungskategorie.....	Cat II / 300 V
Schutzklasse	I
Verschmutzungsgrad.....	2
Display	64*128-Punkt-Matrix-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (B*H*T)	26.5 cm × 11 cm × 18.5 cm
Gewicht (ohne Zubehör)	3.5 kg
Speichergröße	800 Speicherstellen
RS232-Schnittstellen	1200 bps ÷ 115200 bps, 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit, 9-pin subminiaturer Typ D
USB-Schnittstelle.....	115200 bps
Referenzbedingungen	
Temperaturbereich	10 °C ÷ 30 °C
Luftfeuchtenbereich	40 % ÷ 70 % RH
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	0 °C ÷ 40 °C
Max. rel. Luftfeuchte	95 % RH (0 °C ÷ 40 °C), nicht kondensierend
Lagerbedingungen	
Temperaturbereich	-10 °C ÷ +70 °C
Max. rel. Luftfeuchte	90 % (-10 °C ÷ +40 °C) 80 % (40 °C ÷ 60 °C)
Die Genauigkeiten gelten für 1 Jahr unter Referenzbedingungen. Der Temperaturkoeffizient außerhalb dieser Grenzwerte beträgt 0,2 % des Messwerts pro °C, und 1 Digit.	
Sicherungen	
Schutz des Geräts	T1.25 A / 250 V, 5 × 22 mm
Schutz der Prüfsteckdose	2 x T16 A / 250 V, 6.3 × 32 mm
Schutzvorprüfungen	
<input type="checkbox"/>	Externe Spannung zwischen L, N (Prüfsteckdose) und PE Klemme an der Prüfsteckdose, LN Ausgang und PE Klemme an der Prüfsteckdose (DC und AC).
<input type="checkbox"/>	Externe Spannung zwischen S-Sonde und PE Klemme an der Prüfsteckdose (DC und AC).

- Externe Spannung zwischen PE-Ausgang und PE Klemme an der Prüfsteckdose (DC und AC).
- Zu hoher Ableitsstrom zwischen L und PE Klemme an der Prüfsteckdose.
- Zu hoher Ableitsstrom zwischen S-Sonde und PE Klemme an der Prüfsteckdose.
- Zu niedriger ($R < 3 \Omega$) oder niedriger Widerstand zwischen L und N ($R < 20 \Omega$).


Vorprüfung des Prüflings-Eingangswiderstandes

- Widerstand zwischen L und N (Grenzwert $R > 30 \text{ k}\Omega$)

4 Bedienung des MI 3308 AlphaGT PRO-Geräts

4.1 Hauptmenü

Die Hauptfunktionen des Geräts können im *Hauptmenü* ausgewählt werden.

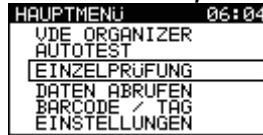

Hauptmenü

Tasten

▲ / ▼	Funktion wählen
ENTER	Ausgewählte Funktion bestätigen

Mit ein- oder mehrmaligem Drücken der ESC-Taste ist es möglich, aus irgendeinem Untermenü oder ausgewählter Funktion zurück zum *Hauptmenü* zu gehen.

4.1.1 VDE-Organisator

In diesem Menü kann irgendeine Prüfsequenz, die mit VDE kompatibel ist, ausgewählt und durchgeführt werden.

Die Einstellungssequenz und Parameter überstimmen völlig mit den Empfehlungen in den VDE 0701-0702 Standards.

Nach einer Bestätigung der VDE-Prüfsequenz sind die folgenden Vorgänge möglich:

- Eine Prüfsequenz kann durchgeführt werden.
- Eine Prüfsequenz kann als konfigurierte Automatikprüfung gespeichert werden.

Weitere Informationen über den VDE-Organisator erhalten Sie im Abschnitt 7 *VDE-Organisator*.

4.1.2 Menü für konfigurierbare Automatikprüfung


In diesem Menü können öfters durchgeführte Prüfsequenzen konfiguriert und gespeichert werden.

Es können Prüfparameter, wie z.B. Prüffunktion, Ausgang, Dauer und Grenzwerte angewandt werden.

Die Automatikprüfungen können direkt von diesem Menü aus begonnen werden.

12 typische Prüfsequenzen nach den Normen VDE 0701-0702 sind standardmäßig vorprogrammiert.

Weitere Informationen über Automatikprüfungen erhalten Sie im Abschnitt 8 (*Konfigurierte Automatikprüfung*).

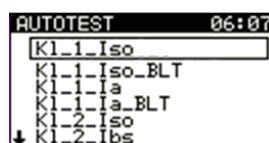

Automatikprüfungsmenü

4.1.3 Einzelprüfungsmenü

Im *Einzelprüfungsmenü* können einzelne Prüfungen durchgeführt werden.




Einzelprüfungsmenü

Weitere Informationen über Einzelprüfungen erhalten Sie im Abschnitt 6 *Messungen*.

4.1.4 Menü für Abrufen von Daten

Im Menü für Abrufen von Daten können die gespeicherten Daten und die Daten der geprüften Geräte angesehen werden. Weiterhin können die abgerufenen Daten mit einem Suchfilter sortiert und zum PC oder RFID-TAGs gesandt werden.

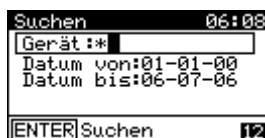


Menü für Abrufen von Daten

Weitere Informationen über das Menü für Abrufen von Daten erhalten Sie im Abschnitt 11 *Abrufen der Automatikprüfungsergebnisse*.

4.1.5 Barcode-TAG-Menü

Von diesem Menü aus können folgende Operationen mit Barkoden und RFID-TAGs durchgeführt werden:

- Prüfsequenzen für geprüfte Geräte können von Barkoden und TAGs untergeladen oder direkt gestartet werden.
- Gespeicherte Messergebnisse und Prüfsequenzen für geprüfte Geräte können von (zu) RFID-TAGs untergeladen (aufgeladen) werden.

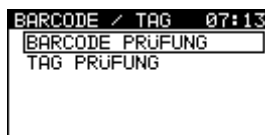

Barcode-TAG-Menü

Weitere Informationen über Barcode-TAG-Menü erhalten Sie im Abschnitt 9 *Arbeiten mit Barcode und RFID-Tags*.

4.1.6 Einstellungsmenü

In diesem Menü können allgemeine Einstellungen des Geräts eingestellt werden.





Einstellungsmenü

Weitere Informationen über Einstellungsmenü erhalten Sie im Abschnitt 12 *Andere Funktionen des Geräts*.

4.2 Hilfemenüs

Vor dem Beginn einer Prüfung stehen Ihnen in den folgenden Menüs Hilfemenüs zur Verfügung (in VDE-Organisator-, Einzel-, Automatikprüfungs-, Barcode-TAG-Menü). Das Hilfe-Menü enthält schematische Diagramme, die zur Darstellung des entsprechenden Anschlusses der Prüflinge an das Prüfgerät für die ausgewählte Prüfung dienen.

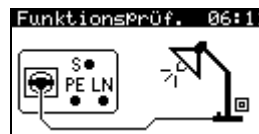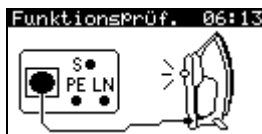

Beispiele des Hilfemenüs

Tasten

HILFE (mehrmals)	Schalten zwischen: Hilfe-Display #1 → Hilfe-Display #2 (falls verfügbar) → ... → Hilfe-Display #n (falls verfügbar) → Messungs-Display → Hilfe-Display #1 usw.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü

5 Einzelprüfung

Bei Einzelprüfung können einzelne Prüfungen durchgeführt werden, die vor allem bei Wartung- und Problemfällen geeignet sind.

Hinweis:

- Messergebnisse können in diesem Menü nicht gespeichert werden!

5.1 So werden die Messungen in Einzelprüfung durchgeführt

Wählen Sie *Einzelprüfung* im *Hauptmenü*. Das *Einzelprüfungs Menü* wird angezeigt.



Einzelprüfungs Menü

Tasten

Tasten ▲ / ▼	Einzelprüfung wählen
ENTER	Zum Messmenü für Einzelprüfung gehen.
ESC	Zurück zum Hauptmenü gehen

Weitere Prüfvorgänge werden im Abschnitt **6 Messungen** beschrieben.

Hinweis:


- Um die neuen Einstellungen zu bewahren, gehen Sie zurück zum *Hauptmenü*, bevor Sie das Test-Gerät ausschalten.

6 Messungen

6.1 Beschreibung des Menüs für Messungen

Die Messungen können von verschiedenen Menüs aus durchgeführt werden (VDE-Organisator, Automatikprüfung, Barcode-TAG, Einzelprüfung).

Struktur des Menüs für Messungen:

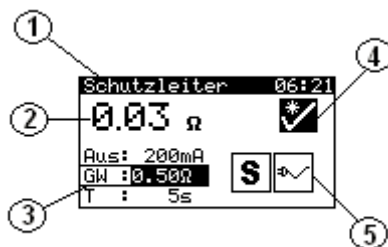


Legende

1. Name der Messung
2. Messergebnis
3. Messparameter
4. Bestimmung über BESTANDEN/NICHT BESTANDEN
5. Warnhinweise und Meldungen

6.2 Schutzleiterwiderstand

Diese Prüfung sichert, dass die Verbindungen zwischen der PE Klemme des Netzstecker und berührbaren leitfähigen Teilen des Prüflings (Metallgehäuse) entsprechend sind und von entsprechend niedrigem Widerstand. Diese Prüfung muss an (geerdeten) Geräten der Klasse 1 durchgeführt werden.

Das Prüfgerät misst den Widerstand zwischen der PE Klemme der Prüfsteckdose und der S (Sonde)- Messleitung.

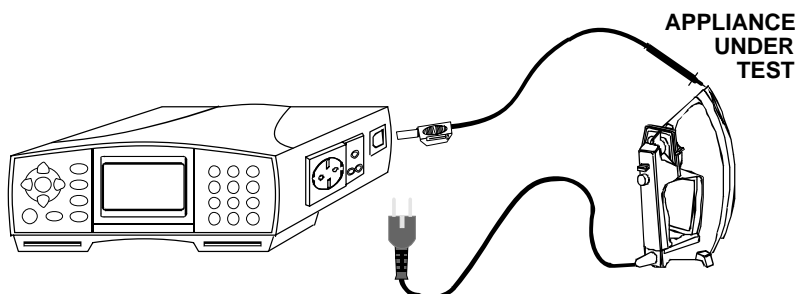

Messung des Schutzleiterwiderstands am Prüfling der Klasse I

6.2.1 So wird der Schutzleiterwiderstand gemessen


Wählen Sie *Schutzleiter* im *Einzelprüfungs*menü.



Menü für die Messung des Schutzleiters

Tasten

Tasten ▲ / ▼	Parameter wählen (Grenzwert oder Dauer der Messung).
Tasten ◀ / ▶	Parameterwert einstellen.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Messung des Schutzleiters beginnen
START (während der Prüfung)	Die Prüfung vorzeitig beenden

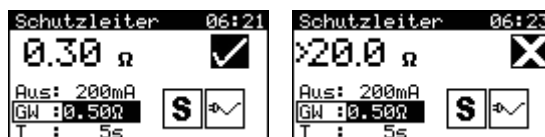

Beispiele von Ergebnis-Displays des Schutzleiterwiderstands

Am Display wird während der Messung tatsächliches Ergebnis angezeigt. Der niedrigste gemessene Widerstand wird zusammen mit der BESTANDEN / NICHT BESTANDEN -Anzeige als Prüfergebnis angenommen. Falls sich der Widerstand während der Prüfung um mehr als 0.2Ω verändert, wird die Prüfung als nicht bestanden angenommen.


Hinweise:

- ❑ Vor Beginn der Prüfung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- ❑ Das Steckkabel muss während der Prüfung gefaltet sein. Dadurch werden Beschädigungen oder schlechte Verbindungen des PE-Leiters verhindert.

6.2.2 Kompensation des Widerstands der Prüfleitungen

Dieses Kapitel beschreibt, wie man die Prüfleitungswiderstände bei der Messung des Schutzleiterwiderstand kompensiert. Die Kompensation vermindert den Einfluss des Widerstands der Prüfleitungen und die Innenwiderstände des Instruments auf den gemessenen Widerstand. Die Kompensation ist besonders erforderlich falls man längere Messleitungen verwendet.

So wird der Schutzleiterwiderstand kompensiert

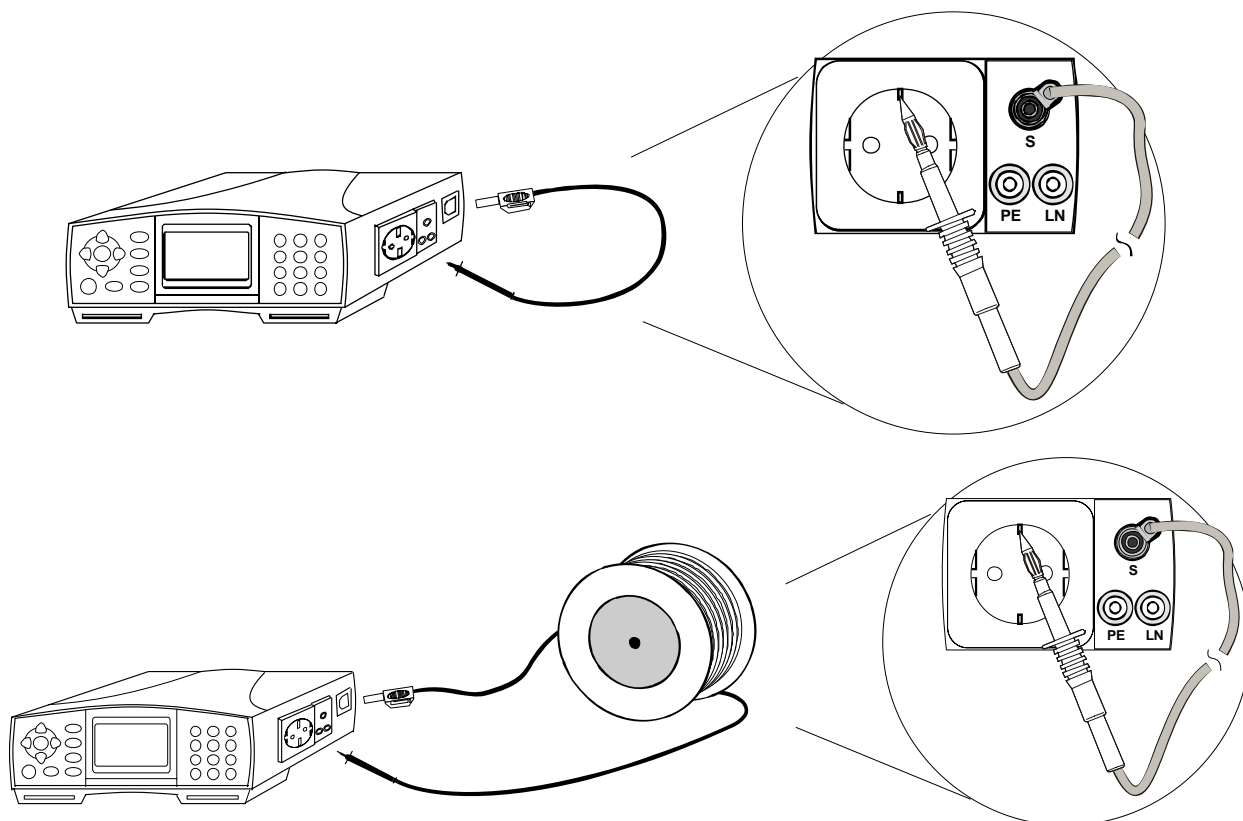

Schaltungen zum Kompensieren des Widerstands der Prüfleitungen


Wählen Sie im *Schutzleiter-Einzelprüfungs*menü die Taste F2 um die Kompensierung durchzuführen.

Hinweis:


- Das Symbol **K** wird angezeigt, wenn die Kompensation erfolgreich durchgeführt wurde.
- Der höchste Wert für die Leitungskompensation beträgt 5 Ω . Wenn der Widerstand höher ist, wird der Kompensationswert auf den Standardwert zurückgesetzt.

6.3 Isolationswiderstand

Es wird der Isolationswiderstand zwischen unter Spannung stehenden Leiter und geerdeten berührbaren Metallteilen des Prüflings überprüft. Diese Prüfung entdeckt Fehler, die durch Verschmutzung, Feuchtigkeit, Verschlechterung des Isolationsmaterials, usw. verursacht wurden. Der kapazitive Teil des Ableitstroms wird wegen der DC-Prüfspannung nicht gemessen.

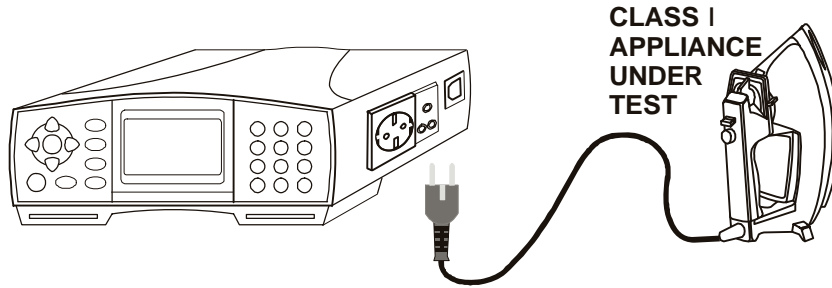

Messung des Isolationswiderstands am Prüfling der Klasse I

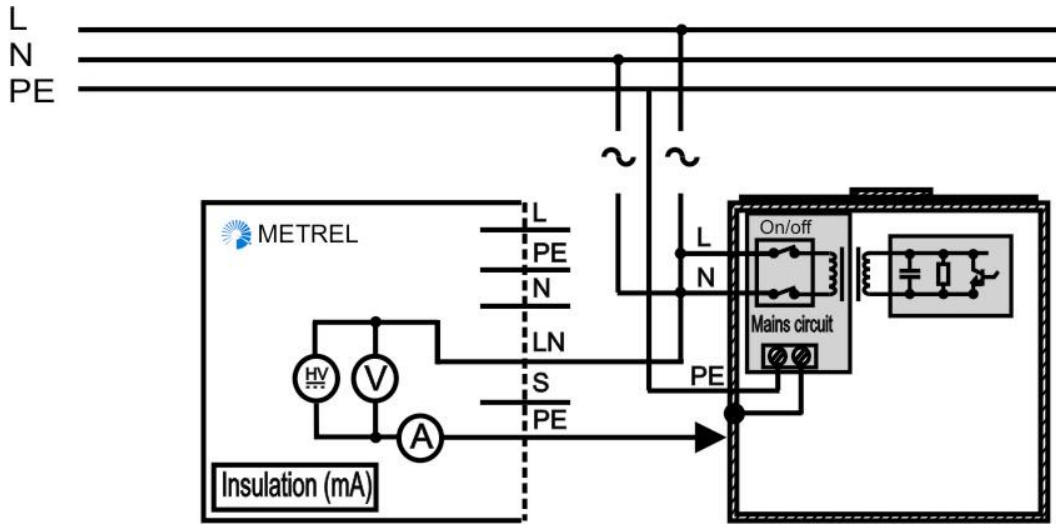

Messung des Isolationswiderstands an fest angeschlossenem Prüfling

6.3.1 So wird der Isolationswiderstand gemessen

Wählen Sie *Isolationswiderstand* im Einzelprüfungsmenü.



Menü für die Messung des Isolationswiderstands

Tasten

Tasten \blacktriangle / \blacktriangledown	Parameter wählen (Grenzwert oder Dauer der Messung).
Tasten \blacktriangleleft / \blacktriangleright	Parameterwert einstellen.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Messung des Isolationswiderstands beginnen
START (während der Prüfung)	Die Prüfung vorzeitig beenden



Beispiele von Ergebnis-Displays des Isolationswiderstands

Am Display wird während der Messung das tatsächliche Ergebnis angezeigt. Der niedrigste gemessene Widerstand wird zusammen mit der BESTANDEN/ NICHT BESTANDEN-Anzeige als Prüfergebnis angenommen.


Hinweise:

- Vor Beginn der Prüfung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Der Ein/Aus Schalter des Prüflings muss eingeschaltet sein.
- Berühren Sie den Prüfling während der Messung oder bevor er voll abgeladen wurde nicht! Die Meldung »Entladung...« wird angezeigt, wenn die Spannung an der zu prüfenden Anlage höher als 20V ist!


6.4 Isolationswiderstand - Sonde

Es wird der Isolationswiderstand zwischen unter Spannung stehenden Leiter und isolierten berührbaren leitfähigen Teilen überprüft. Diese Prüfung entdeckt Fehler, die durch Verschmutzung, Feuchtigkeit, Verschlechterung des Isolationsmaterials, usw., verursacht wurden. Der kapazitive Teil des Ableitstroms wird wegen der DC-Prüfspannung nicht gemessen.

Das Prüfgerät misst den Widerstand zwischen den L, N Klemmen und der Sonde-Messleitung.

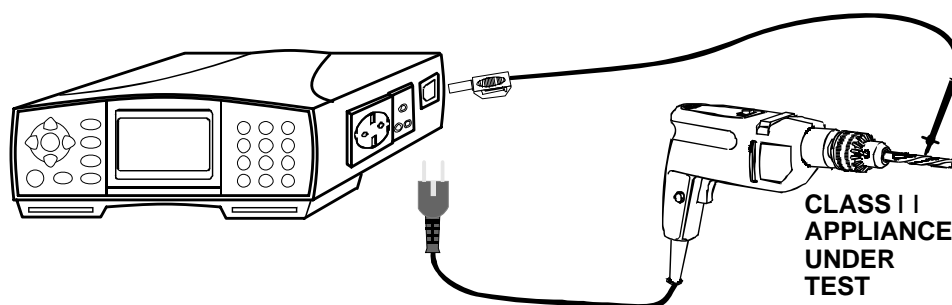

Messung des Isolationswiderstands mit Sonde am Prüfling der Klasse 2.

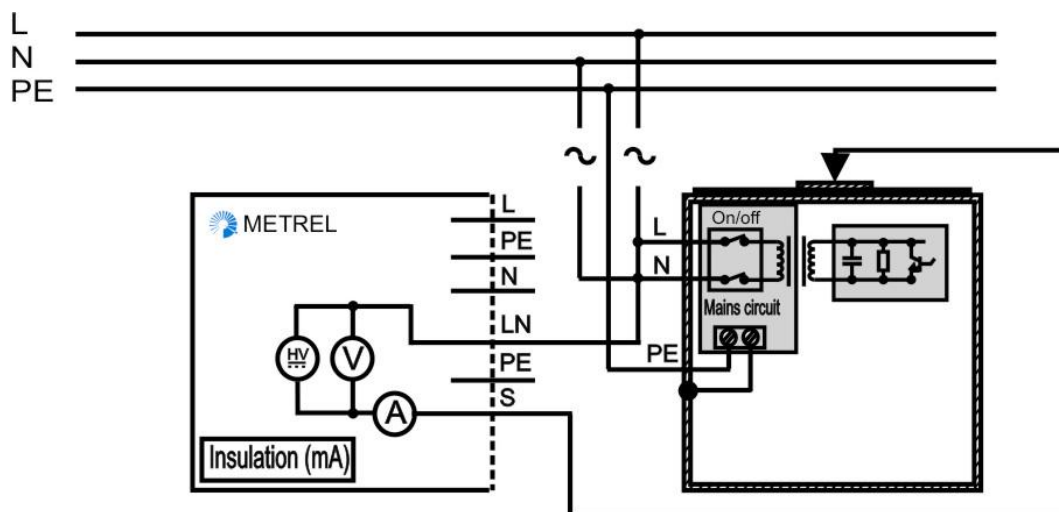

Messung des Isolationswiderstands mit Sonde an fest angeschlossenem Prüfling

6.4.1 So wird der Isolationswiderstand mit Sonde gemessen


Wählen Sie *Isolationswiderstand – Sonde* im Einzelprüfungsmenü.



Menü für die Messung des Isolationswiderstands mit Sonde

Tasten

Tasten \uparrow / \downarrow	Parameter wählen (Grenzwert oder Dauer der Messung).
Tasten \leftarrow / \rightarrow	Parameterwert einstellen.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Messung des Isolationswiderstands – Sonde beginnen
START (während der Prüfung)	Die Prüfung vorzeitig beenden

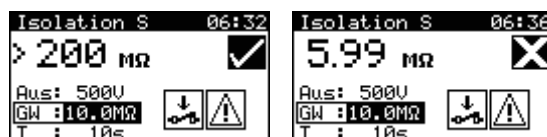

Beispiele von Ergebnis-Displays des Isolationswiderstands – Sonde

Am Display wird während der Messung tatsächliches Ergebnis angezeigt. Der niedrigste gemessene Widerstand wird zusammen mit der BESTANDEN/NICHT BESTANDEN-Anzeige als Prüfergebnis angenommen.


Hinweisen:

- Vor Beginn der Prüfung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Der Ein/Aus Schalter des Prüflings muss eingeschaltet sein.
- Berühren Sie den Prüfling während der Messung oder bevor er voll abgeladen wurde nicht! Die Meldung »Entladung...« wird angezeigt, wenn die Spannung an der zu prüfenden Anlage höher als 20V ist!


6.5 Ersatzableitstrom

Bei dieser Prüfung werden die Ableitströme zwischen unter Spannung stehenden Leitern und geerdeten berührbaren Metallteilen (Gehäuse usw.) überprüft. Im Ergebnis werden auch die kapazitiven Ableitwege (Eingangfilterkondensator) berücksichtigt. Der Strom wird bei der Prüfspannung von 40 VAC gemessen und auf den Wert bei Nenn-Netzspannung von 230V skaliert.

Das Gerät misst den Widerstand zwischen den L, N- und PE-Prüfklemmen.

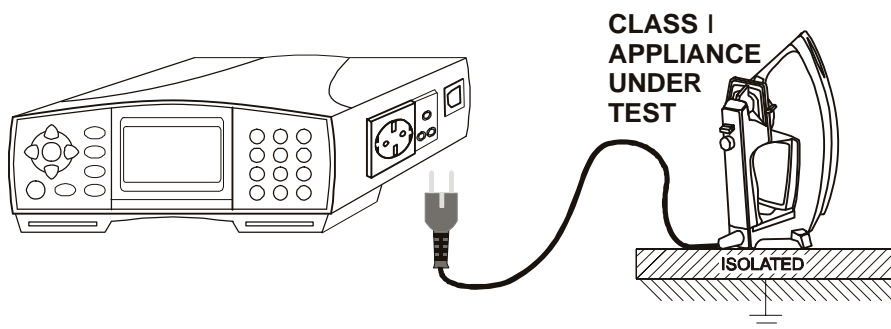

Messung des Ersatzableitstroms am Prüfling der Klasse 1

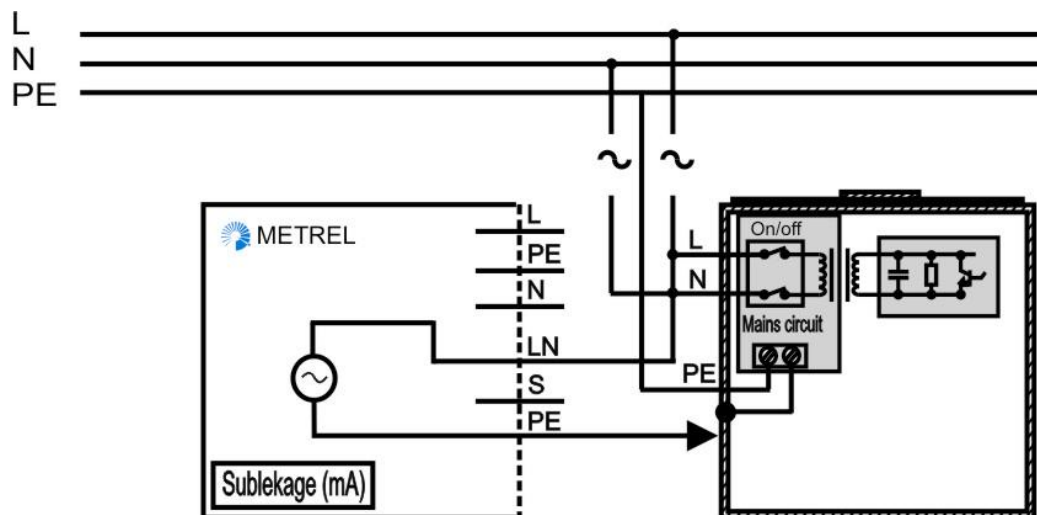

Messung des Ersatzableitstroms an fest angeschlossenem Prüfling

6.5.1 So wird die Einzelmessung des Ersatzableitstroms durchgeführt


Wählen Sie *Ersatzableitstrom* im Einzelprüfungsmenü.



Menü für die Messung des Ersatzableitstroms

Tasten

Tasten ▲ / ▼	Parameter wählen (Grenzwert oder Dauer der Messung).
Tasten ◀ / ▶	Parameterwert einstellen.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Messung des Ersatzableitstroms beginnen
START (während der Prüfung)	Die Prüfung vorzeitig beenden

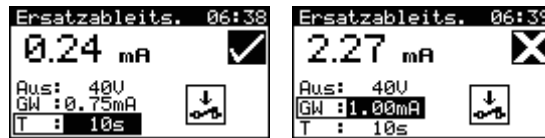

Beispiele von Ergebnis-Displays des Ersatzableitstroms

Am Display wird während der Messung tatsächliches Ergebnis angezeigt. Der höchste Strom wird zusammen mit der BESTANDEN/NICHT BESTANDEN-Anzeige als Prüfergebnis angenommen.


Hinweisen:

- Vor Beginn der Prüfung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Der Ein/Aus Schalter des Prüflings muss eingeschaltet sein.


6.6 Ersatzableitstrom – Sonde

Bei dieser Prüfung werden die Ableitströme zwischen unter Spannung stehenden Leitern und isolierten zugänglichen Metallteilen (Schrauben, Griffe, usw.) überprüft. Im Ergebnis werden auch die kapazitiven Ableitwege berücksichtigt. Der Strom wird bei der Prüfspannung von 40 VAC gemessen und auf den Wert bei Nenn-Netzspannung von 230V skaliert.

Das Gerät misst den Widerstand zwischen den L, N Prüfklemmen - und S-Sonde.

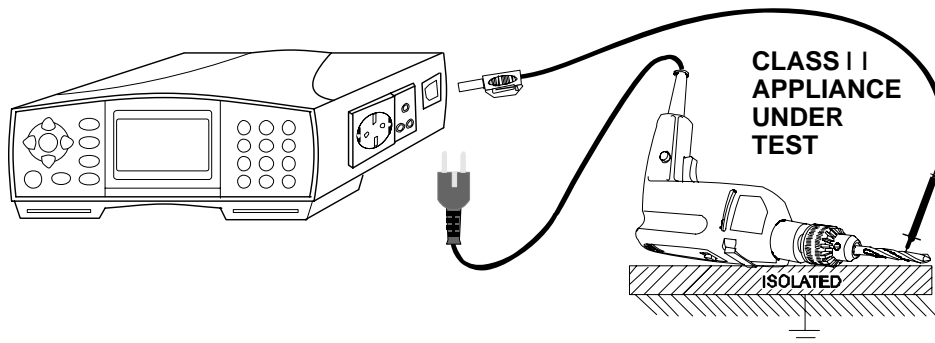

Die Messung des Ersatzableitstroms mit Sonde am Prüfling der Klasse 2

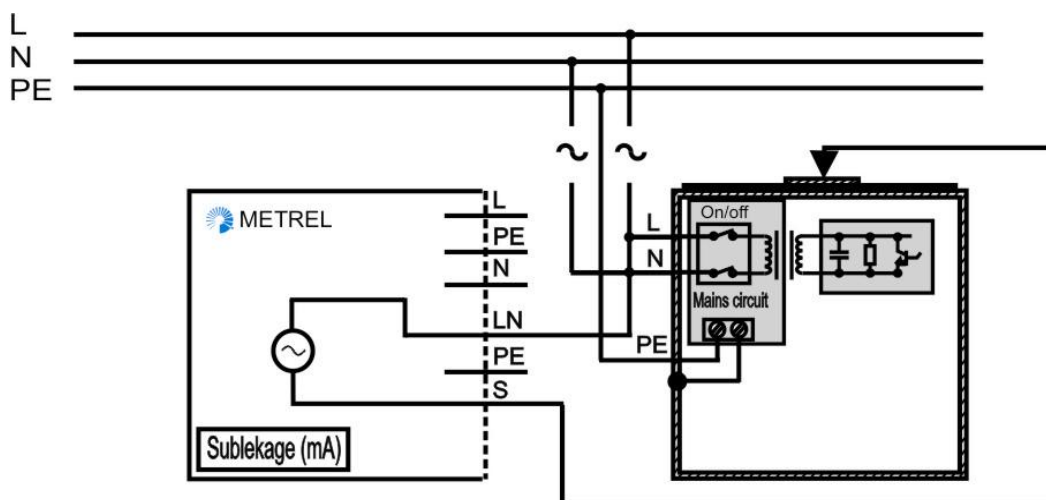

Messung des Ersatzableitstroms mit Sonde an fest angeschlossenem Prüfling

6.6.1 So wird die Einzelmessung des Ersatzableitstroms - Sonde durchgeführt


Wählen Sie *Ersatzableitstrom – Sonde* im Einzelprüfungs Menü.



Menü für die Messung des Ersatzableitstroms – Sonde

Tasten

Tasten ▲ / ▼	Parameter wählen (Grenzwert oder Dauer der Messung).
Tasten ◀ / ▶	Parameterwert einstellen.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Messung des Ersatzableitstroms der Klasse 2 beginnen
START (während der Messung)	Die Prüfung vorzeitig beenden

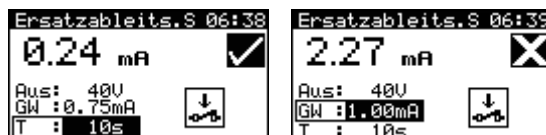

Beispiele von Ergebnis-Displays des Ersatzableitstroms– Sonde

Am Display wird während der Messung tatsächliches Ergebnis angezeigt. Der höchste Strom wird zusammen mit der BESTANDEN/NICHT BESTANDEN-Anzeige als Prüfergebnis angenommen.


Hinweisen:

- ❑ Vor Beginn der Prüfung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- ❑ Der Ein/Aus Schalter des Prüflings muss eingeschaltet sein.

6.7 Ableitstrom (Differenzstrom)

Zweck dieser Prüfung ist es, die Summe aller Ableitströme, die von den unter Spannung stehenden Leitern zu Erde fließen, festzustellen. Mit der Differenzmethode wird der entsprechende Ableitstrom gemessen, auch wenn es parallele Stromwege zum Boden gibt.

Der Ableitstrom wird bei normalen und umgepolten L- und N-Anschlüssen gemessen. Das Gerät misst den Unterschied zwischen Strömen, die durch L- und N-Leitern der Prüfsteckdose fließen.

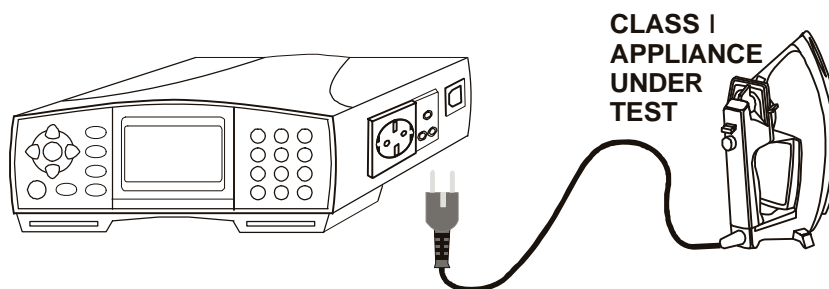

Die Messung des Differenzstroms

6.7.1 So wird die Einzelmessung des Differenzstroms durchgeführt


Wählen Sie *Differenzstrom* im *Einzelprüfungs*menü.



Menü für die Messung des Differenzstroms

Tasten

Tasten ▲ / ▼	Parameter wählen (Grenzwert oder Dauer der Messung).
Tasten ◀ / ▶	Parameterwert einstellen.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Messung des Differenzstroms beginnen
START (während der Prüfung)	Die Prüfung vorzeitig beenden

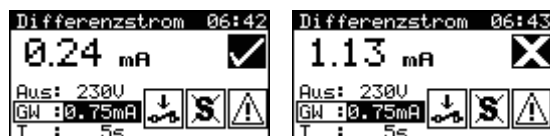

Beispiele von Ergebnis-Displays der Differenzstrom-Messung

Am Display wird während der Messung tatsächliches Ergebnis angezeigt. Der höchste Strom wird zusammen mit der BESTANDEN/NICHT BESTANDEN-Anzeige als Prüfergebnis angenommen.


Hinweisen:

- ❑ Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- ❑ Der Prüfling wird während der Prüfung an die Netzspannung angeschlossen. Sichern Sie, dass Prüflinge mit beweglichen Teilen sicher befestigt oder geschützt werden, womit eine mögliche Gefahr für den Bediener oder ein Schaden an dem Prüfling verhindert werden!
- ❑ Während der Prüfung umpolt das Gerät automatisch die L- und N-Prüfklemmen. Zwischen den normalen und umgepolten Prüfphasen gibt es eine Pause von 5 Sekunden.
- ❑ Es sollen alle Betriebsmodi des Prüflings berücksichtigt werden.


6.8 Berührungstrom

Diese Prüfung stellt den Strom fest, der fließen würde, wenn eine Person einen nicht geerdeten leitfähigen Teil des Gerätes berühren würde. Die Messung basiert an einem Model des menschlichen Körpers mit dem Widerstand von ca. 1 k Ω . Der Ableitstrom wird bei normalen und umgepolten L- und N-Anschlüssen gemessen.

Das Prüfgerät misst den Ableitstrom, der durch die S-Sonde in die Erde fließt. Der Prüfling kann entweder aus der Prüfgerät-Prüfsteckdose oder unmittelbar aus der Installation (fest installierte Geräten) betrieben werden.

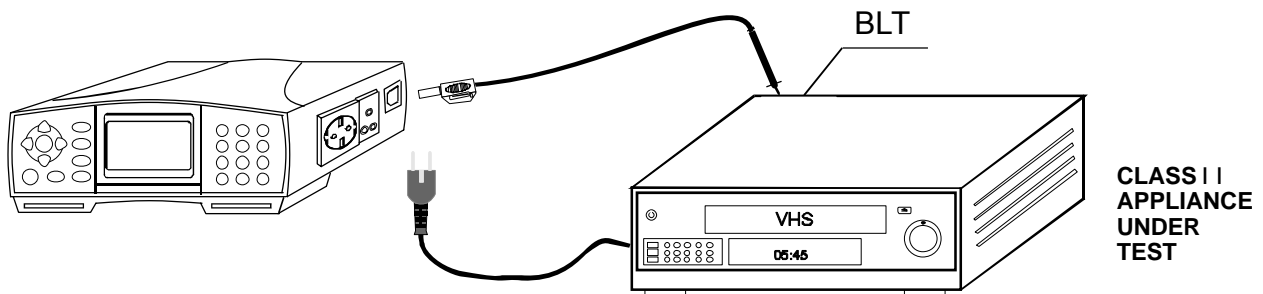

Messung des Berührungstroms

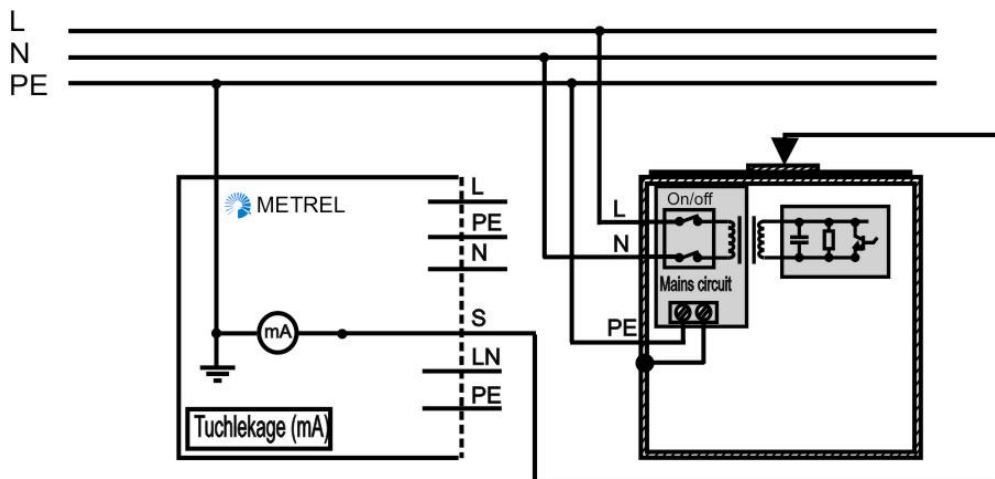

Messung des Berührungstroms an fest angeschlossenen Prüfling

6.8.1 So wird die Einzelmessung des Berührungstroms durchgeführt


Wählen Sie *Berührungstrom* im Einzelprüfungsmenü:



Menü für die Messung des Berührungstroms

Tasten

Tasten \blacktriangle / \blacktriangledown	Parameter wählen (Grenzwert oder Dauer der Messung).
Tasten \blacktriangleleft / \blacktriangleright	Parameterwert einstellen.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Messung des Berührungsstroms beginnen
START (während der Prüfung)	Die Prüfung vorzeitig beenden

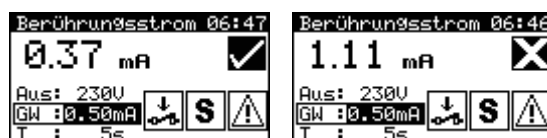

Bespiele von Ergebnis-Displays des Berührungsstroms

Am Display wird während der Messung tatsächliches Ergebnis angezeigt. Der höchste Strom wird zusammen mit der BESTANDEN/NICHT BESTANDEN-Anzeige als Prüfergebnis angenommen.


Hinweisen:

- Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Der Prüfling ist während der Prüfung an die Netzspannung angeschlossen. Sichern Sie, dass der Prüfling mit beweglichen Teilen sicher befestigt oder gesichert wird, womit eine mögliche Gefahr für den Bediener oder ein Schaden an dem Prüfling verhindert werden!
- Während der Prüfung polt das Gerät automatisch die L- und N-Prüfklemmen um. Zwischen den normalen und umgepolten Prüfphasen gibt es eine Pause von 5 Sekunden.
- Es sollen alle Betriebsmodi des Prüflings berücksichtigt werden.

6.9 Funktionsprüfung

Die Funktionsprüfung ist eine Prüfung, mit der es sicher festgestellt wird, dass der Prüfling richtig funktioniert. Die Messung der Leistung ist eine effektive Methode um festzustellen, ob es an dem Prüfling mögliche Fehler gibt.

Die Prüfung wird bei einem normalen und umgepolten L- und N-Anschluss durchgeführt.

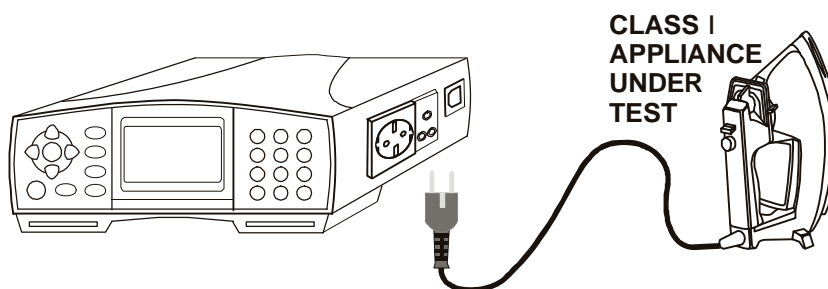

Funktionsprüfung

6.9.1 So wird die Funktionsprüfung durchgeführt

Wählen Sie *Funktionsprüfung* im *Einzelprüfungs*menü aus.



*Funktionsprüfungs*menü

Tasten

Tasten < / >	Die Dauer der Messung einstellen
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Funktionsprüfung beginnen
START (während der Prüfung)	Die Prüfung vorzeitig beenden



Beispiele von Ergebnissen der Funktionsprüfung


Hinweise:

- Vor Beginn der Prüfung berücksichtigen Sie alle angezeigten Warnhinweise!
- Es sollen alle Betriebsmodi des Prüflings berücksichtigt werden.
- Die Funktionsprüfung wird als letzter Schritt bei üblichen Prüfsequenzen durchgeführt. Sie soll nur dann durchgeführt werden, wenn alle vorherigen Prüfungen erfolgreich bestanden sind!

6.10 Messung des TRMS-Stroms mit einer Stromzange

Diese Funktion ermöglicht die Messung der AC-Ströme in einem breiten Bereich von 1 mA bis zu 25A. Typische Anwendungen:

- Messung des Ableitstroms durch den PE-Leiter in fest installierten Anlagen,
- Messung der Lastströme durch den L- oder N-Leiter in fest installierten Anlagen,
- Messung der Ableitströme durch parallele Stromwege, usw.

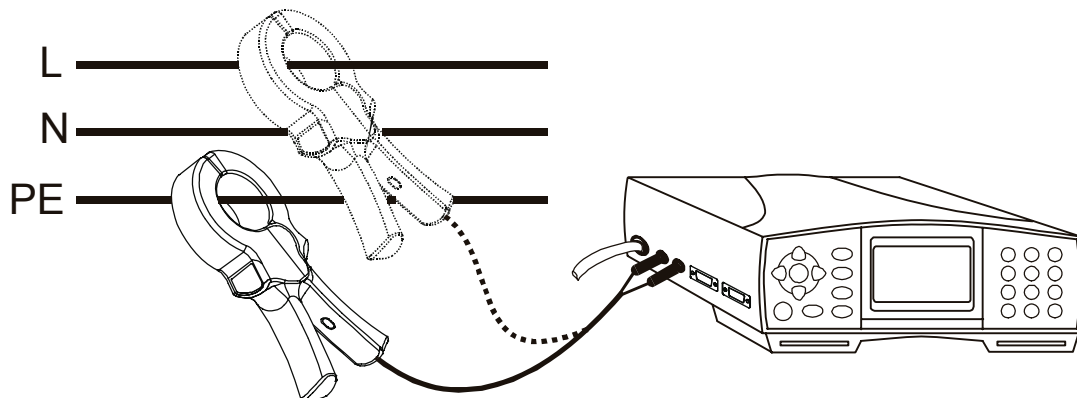

Strommessung mit einer Stromzange

6.10.1 So wird die Messung des TRMS-Zangenstroms durchgeführt


Schließen Sie die Stromzange an das Prüfgerät an. Wählen Sie **Stromzange** im Einzelprüfungsmenü:



Menü für Stromzange

Tasten

Tasten ▲ / ▼	Parameter wählen (Grenzwert oder Dauer der Messung).
Tasten ◀ / ▶	Parameterwert einstellen.
ESC	Zurück zum vorherigen Menü gehen
HILFE	Hilfe-Display anzeigen
START	Die Messung des Stroms beginnen
START (während der Prüfung)	Die Prüfung vorzeitig beenden

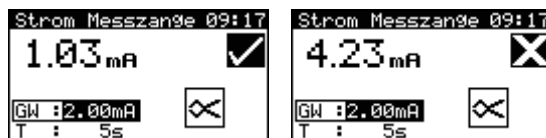


Beispiele der Ergebnisse von TRMS-Strommessung

Hinweise:

- Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie alle angezeigten Warnhinweise!
- Für die Messungen des Ableitstroms müssen spezielle Stromzangen verwendet werden (z.B. METREL A1019)
- Bei der Messung von Ableitströmen können die angrenzenden Magnetfelder und kapazitiven Kopplungen (vor allem von Phasenleitern) die Ergebnisse stören. Wir empfehlen, dass Sie die Zange so nahe wie möglich zu einer geerdeten Oberfläche und fern von unter Spannung stehenden Leitungen und Gegenständen halten. Im Zweifel verwenden Sie lieber andere Methoden für die Messung des Ableitstroms.
- Es sollen alle Betriebsmodi des Prüflings berücksichtigt werden.

6.11 Polaritätstest

Dieser Test überprüft die Polarität des Netzversorgungskabels. Folgende Fehler können erkannt werden: L unterbrochen, N unterbrochen, PE unterbrochen, L-N vertauscht, L-PE vertauscht, N-PE vertauscht, L-N kurzgeschlossen, L-PE kurzgeschlossen, N-PE kurzgeschlossen, Mehrfachfehler.

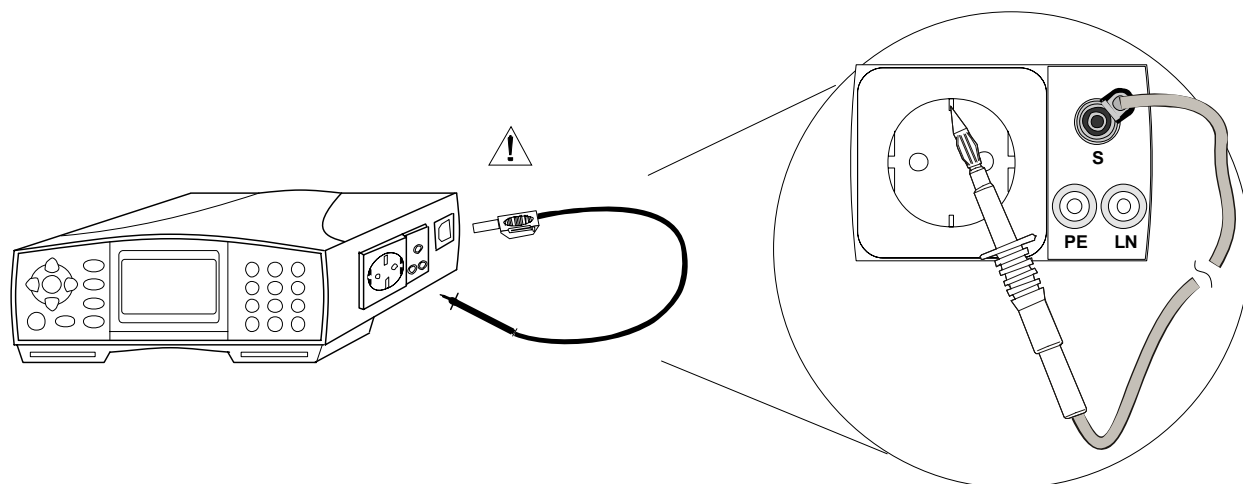

Polaritätstest der IEC-Leitung

6.11.1 So wird die Messung durchgeführt


Wählen Sie unter Verwendung der Cursortasten \blacktriangle und \blacktriangledown **Polaritätstest** im **Einzelprüfungsmenü** und drücken Sie zur Bestätigung die ENTER-Taste. Das **Polaritätstestmenü** wird angezeigt.



Polaritätstestmenü

Drücken Sie zur Durchführung des Tests die START-Taste.

Nach Durchführung der Prüfung erscheint die Anzeige für BESTANDEN oder FEHLERHAFT auf dem Display. Im Falle eines FEHLERHAFTEN Ergebnisses wird der erkannte Fehler angezeigt.

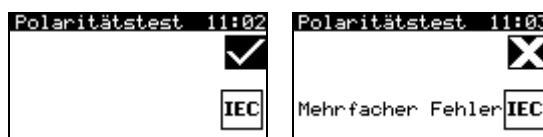

Beispiele für Polaritätstest-Ergebnisse

Drücken Sie die START-Taste, um die Prüfung zu wiederholen, oder die ESC-Taste, um zum **Einzelprüfungsmenü** zurückzukehren.


Anmerkung:

Beachten Sie vor dem Starten der Prüfung eventuell angezeigte Warnungen!

7 VDE-Organisator

VDE-Organisator ist ein Konfigurationswerkzeug zur Durchführung von Prüfsequenzen, die mit VDE 0701-0702 kompatibel sind.

Das Gerät gibt die entsprechende Prüfsequenz und die Parameter beruhend auf die eingetragenen Daten der Prüflings (Klasse, zugängliche leitfähige Teile, Nennstrom, usw.). Die Prüfsequenz wird gemäß dem unteren Fließdiagramm durchgeführt.

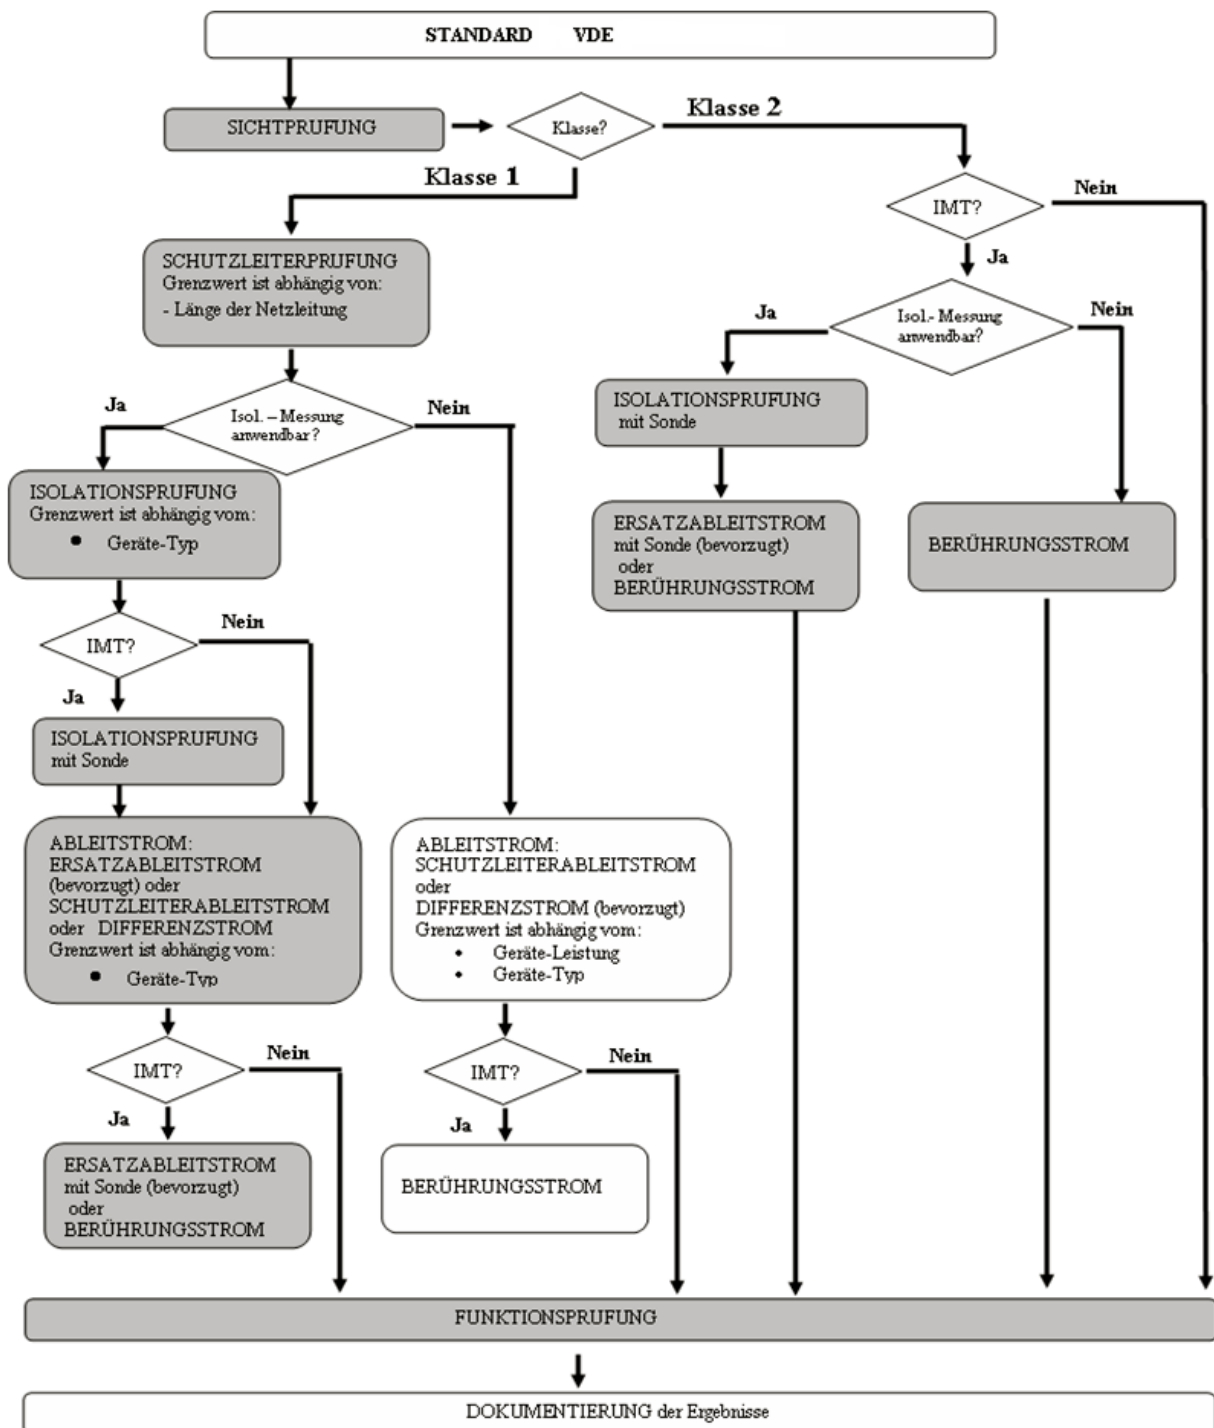

IMT....isolierte Metallteile

VDE –Organisator-Fließdiagramm


Mit dem VDE-Organisator kann irgendeine mit VDE 0701-0702 kompatible Prüfsequenz errichtet werden. Die Sequenzen umfassen praktisch alle Wartung- oder periodische Prüfungen, ganz abgesehen von dem Typ des Prüflings, Sicherheitsklasse, Länge des Netzkabels, Sicherungstyp, usw.

Alle Grenzwerte und Prüfungen entsprechen den zurzeit gültigen VDE Standards und Vorschriften. Im Falle irgendeiner Veränderungen wird eine Aufrüstung der AlphaGT-Firmware durch Ihren Händler oder unmittelbar von Metrel verfügbar.

7.1 VDE-Organisator

Die angezeigten Daten sind so strukturiert, wie am Fließdiagramm des VDE-Organisators dargestellt wird.

Nur diejenigen Daten, die für den ausgewählten Standard und die Klasse wichtig sind, werden angezeigt, die anderen werden versteckt.

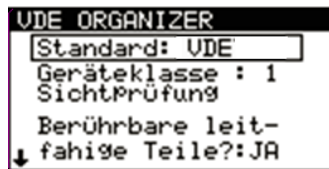

Beispiel eines VDE-Organisator-Displays

Bedeutung der angezeigten Daten - allgemein:

Standard: VDE

Die Angabe des Standards. Die Angabe kann nicht geändert werden.

Sichtprüfung


Funktion in der ausgewählten Zeile wird als Teil der Prüfsequenz durchgeführt werden – Angaben können nicht geändert werden.

Tasten

Tasten ▲ / ▼	VDE Organisator-Zeile wählen (Funktion, Parameter)
Tasten ◀ / ▶	Parameter für die ausgewählte Zeile einstellen (falls markiert)
ESC	Zurück zum <i>Hauptmenü</i> gehen
F1	Zum <i>Ansichtmenü</i> gehen. In diesem Menü kann die Einstellung der Prüfsequenz überprüft werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 8.1.1 <i>So wird die Prüfungssequenz angesehen und/oder geändert.</i>
START	Die Prüfung (wie momentan im VDE-Organisator eingestellt) beginnen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 10 <i>Durchführung der Automatikprüfungen.</i>
ENTER	Zum <i>Automatikprüfungsmenü</i> gehen mit der Möglichkeit, die im VDE-Organisator momentan eingestellte Prüfsequenz zu speichern. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 8 <i>(Konfigurierbare) Automatikprüfung.</i>

7.1.1 Beispiel für die Errichtung einer Prüfsequenz mit dem VDE-Organisator

Beispiel: Es wird eine periodische Prüfung an einem Bügeleisen durchgeführt.

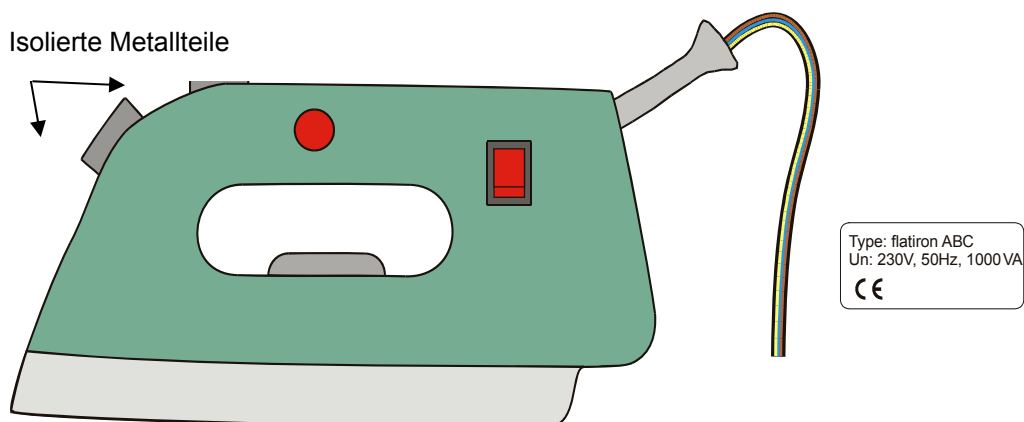

Das Bügeleisen kann folgendermaßen klassifiziert werden:

- Für eine periodische Prüfung ist eine VDE702-Prüfung sachdienlich.
- Das Bügeleisen kann als eine Anlage von Klasse I mit isoliertem Metallteil und kurzem Steckkabel klassifiziert werden.

Beispiele einer Prüfsequenzkonfiguration:

	Angezeigte Zeilen	Handlung
1	Standard: VDE	Angabe des Standards
2	Klasse : 1	Auswahl der Geräte-Klasse: - Klasse 1 wählen
3	Sichtprüfung	Information, dass die Sichtprüfung Teil des VDE/Klasse 1-Vorgangs ist.
4	Berührbare leitfähige Teile ? JA	Frage, ob es einen berührbaren isolierten leitfähigen Teil an dem Gerät gibt: - mit Ja bestätigen
5	Schutzleiterprüfung GW/Leitungslänge < 0.3Ω/<=5m	Auswahl des Schutzleitergrenzwertes bezüglich bekannte Leitungslänge: - eine entsprechende Länge wählen
6	Isolationsmessung anwendbar ? JA	Frage, ob die Isolationsprüfung anwendbar ist: - mit Ja bestätigen Aufgrund dieser Bestätigung werden Isolations- und Ersatzableitstrommessungen in die Prüfsequenz eingeschlossen.

7	Isolationsmessung Übliches Gerät GW:> 1.0 MΩ	Klassifizierung des Gerätes: - das Bügeleisen als ein Standard-Gerät klassifizieren.
8	Isolationsmessung Berühr. leit. Teile GW>2.0MΩ	Information, dass die Messung des Isolationswiderstands-Sonde in den Prüfvorgang (VDE/ Klasse 1/ mit berührbaren leitfähigen Teilen) eingeschlossen wird.
9	Schutzleiterstrom Messmethode: Ersatzableitstrom	Auswahl der Ableitstrom-Prüfungsmethode: - Ersatzableitungsmessung wählen.
10	GW/Gerätentyp Übliches Gerät GW< 3.5mA	Das Bügeleisen als ein Standardgerät klassifizieren.
11	Berührungsstrom Messmethode: Ersatzableitstrom GW< 0.5mA	Information, dass die Ersatzableitungsstrommessung - Sonde in den Prüfvorgang (VDE/Klasse1/mit berührbaren leitfähigen Teilen) eingeschlossen wird.


8 (Konfigurierbare) Automatikprüfung

In diesem Menü kann der Bediener bis zu 50 anfertigten Automatikprüfungssequenzen vorprogrammieren.

Das *Automatikprüfungsmenü* ermöglicht Einstellung und Bearbeiten der von dem Bediener bestimmten Prüfsequenzen. Ursprünglich wurden wichtige typische 12 VDE 0701-0702 kompatible Prüfsequenzen in die Liste eingetragen (siehe Anhang A). Durch Auswahl von *Ursprüngliche Einstellung* im *Einstellungsmenü* können die Prüfsequenzen zu den ursprünglichen Einstellungen wiederhergestellt werden.

8.1 Automatikprüfung

Wählen Sie *Autotest* im *Hauptmenü*:

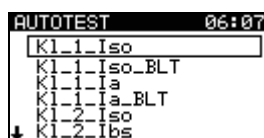


Automatikprüfungsmenü

Tasten

Tasten ▲ / ▼	Automatikprüfung von der Liste wählen
ESC	Zurück zum vorigen Menü gehen
START	Die ausgewählte Automatikprüfung anfangen
ENTER	Zum <i>Ansichtmenü</i> gehen. In diesem Menü können die Prüfsequenz und Parameter überprüft und/oder geändert werden. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 8.1.1 <i>So wird die Prüfungssequenz angesehen und/oder geändert.</i>
SEND	Die Prüfsequenz und Parameter zu RFID-TAG unterladen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 9.1.5 <i>So werden Prüfsequenzen in TAG gespeichert.</i>

8.1.1 So wird die Prüfungssequenz angesehen und/oder geändert


Wählen Sie Prüfungssequenz im *Automatikprüfungsmenü* und gehen Sie zum *Konfigurationsmenü* der Automatikprüfung.

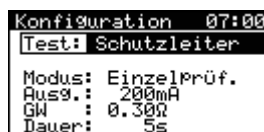

Konfigurationsmenü der Automatikprüfung

Hier können die Parameter der angezeigten Messungen überprüft und/oder geändert werden:

- Messmodus
Einzelprüf. : die ausgewählte Messung wird durchgeführt.
Aus: die ausgewählte Messung wird ausgesetzt.
Kontinuirt: Bis zu sechs Messungen können wiederholt durchgeführt werden.
- Prüfspannung oder Prüfstrom
- Grenzwert
- Dauer der Messung

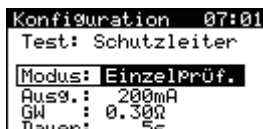

Beispiel einer Prüfparameter-Konfiguration

Tasten

◀ / ▶ (in der PRÜFUNG-Zeile)	Messung wählen
▲ / ▼	Parameter der ausgewählten Prüfung wählen
◀ / ▶ (in den Parameter-Zeilen)	Parameterwert wählen
ESC	Zurück zum Automatikprüfungs Menü ohne Änderungen gehen
START	Die Prüfsequenz anfangen. Die Änderungen werden bei der Prüfung beachtet, werden aber nicht gespeichert.
ENTER	Zum <i>Speichermenü der Automatiksequenz</i> gehen und neue Einstellungen speichern. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 8.1.2 <i>So wird die Automatikprüfungssequenz gespeichert.</i>

8.1.2 So wird die Automatikprüfungssequenz gespeichert

Im *Speichermenü der Automatiksequenz* können die folgenden Handlungen durchgeführt:

- Eine bestehende Prüfsequenz kann gespeichert oder umbenannt werden.
- Eine neue Prüfsequenz kann an die Liste zugefügt werden.

Drücken Sie ENTER im *Konfigurationsmenü der Automatikprüfung*, um zum *Speichermenü der Automatikprüfung* zu gehen.

Am Ende der Liste wird eine neue Stelle für die Automatiksequenz angeboten.



Speichermenü der Automatikprüfung

Tasten

▲ / ▼	Die Stelle wählen, an der die neue Automatikprüfung gespeichert werden soll.
ENTER	Die Möglichkeit, vor Speicherung eine Umbenennung der Automatikprüfung in der ausgewählten Stelle durchzuführen.
◀ / ▶ / alphanum. Konsole	Eine bestehende Automatikprüfung umbenennen oder den Namen für die neue Automatikprüfung zufügen.
ENTER (nach der Einstellung des Namen)	Neue Prüfungssequenz/Parameter/Namen speichern.
ESC	Zurück zum Automatikprüfungsmenü ohne Änderungen gehen.

8.1.3 So wird eine bestehende Prüfungssequenz von der Liste gelöscht

Bestehende Prüfungssequenzen können mit folgenden Schritten von der Liste (Name, Sequenz und Parameter) gelöscht werden:

Wählen Sie die Automatikprüfung, die Sie löschen möchten. Drücken Sie die CLR-Taste an der alphanumerischen Konsole. Bestätigen (**JA**) oder widerrufen (**NEIN**) Sie das Löschen mit der ENTER-Taste. Die ausgewählte Prüfungssequenz wird von der Liste gelöscht werden.

Hinweis:

- Wenn nur eine Automatikprüfung besteht, kann diese nicht von der Liste gelöscht werden!


8.1.4 So wird eine Automatikprüfung gestartet

Eine Automatikprüfung kann mit folgenden Schritten von dem *Automatikprüfungs*menü aus begonnen werden:

Im *Automatikprüfungs*menü wählen Sie die Prüfsequenz, die durchgeführt werden soll. Drücken Sie die START-Taste, um die Prüfungssequenz zu beginnen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 10 *Durchführung der Prüfungssequenz*.

9 Arbeiten mit Barkoden und RFID-TAGs

Im Barcode-TAG-Menü können die Handlungen mit den Barkoden und RFID-TAGs durchgeführt werden.

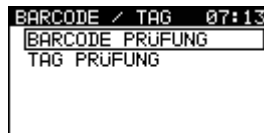

Barkode/TAG-Auswahlsmenü

Tasten


▲ / ▼	Zwischen Barcode-/TAG-Betriebsmodus wählen.
ENTER	Den ausgewählten Betriebsmodus annehmen.

9.1 Arbeiten mit RFID- TAGs

Die RFID-TAG-Technologie unterstützt die folgenden Funktionalitäten:

- Laden der Prüfungsergebnisse von TAG an das Gerät.
- Laden der Prüfsequenzen von TAG an das Gerät.
- Speicherung der Prüfungssequenzen und Ergebnisse an TAG.

Für die Arbeit mit TAGs wird ein RFID-Leser/-Schreiber verwendet. Der RFID-Leser/-Schreiber muss an den DB-9 BAR./DRUCKER/TAG-Anschluss angeschlossen sein. Weitere Informationen über die Arbeit mit den TAGs erhalten Sie im *Benutzerhandbuch für den RFID-Leser/-Schreiber*.

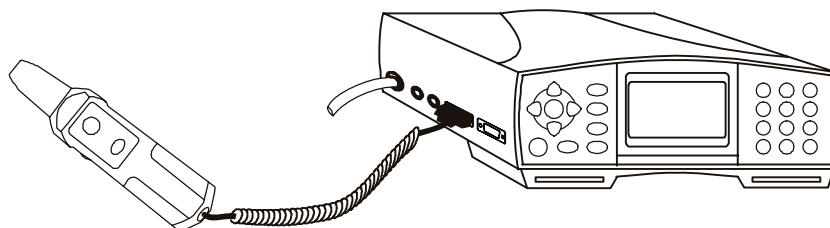

Anschluss des RFID-Lesers /-Schreibers an das Gerät


9.1.1 So werden die Daten von TAG geladen

Wählen Sie *TAG-Prüfung* im *Barkode-TAG-Menü*. Das Gerät ist jetzt fertig, die TAG-Daten zu laden.



Laden der TAG-Daten an das Gerät

Nachdem die Daten erfolgreich von RFID-TAG erhalten wurden, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

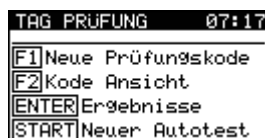

TAG-Prüfungsmenü

Tasten

F1	Für das Laden der Daten von einem neuen TAG vorbereiten.
F2	Die von TAG geladene Prüfsequenz ansehen.
ENTER	Zum Prüfungsergebnismenü weitergehen.
START	Die von TAG geladene Prüfsequenz beginnen.

Hinweis:

Falls keine Ergebnisse in RFID TAG gespeichert wurden, ist die *Ergebnis-Ansicht-Option* nicht möglich.

9.1.2 So werden die von RFID TAG geladenen Prüfungssequenzen angesehen

Wählen Sie F2 im *TAG Prüfungsmenü*.



Ansehen von RFID TAG geladenen Prüfungssequenzen

Tasten

◀ / ▶	Die angesehene Messung in der Prüfsequenz wählen
ESC	Zurück zum <i>TAG Prüfung</i> -Menü gehen.

9.1.3 So werden die von TAG geladenen Prüfungsergebnisse angesehen und/oder gespeichert

Wählen Sie *Ergebnisse* im *TAG Prüfung* -Menü.

Weitere Informationen über *Speicherung und Abrufen der Automatikprüfungsergebnisse* erhalten Sie im Abschnitt 11 *Speicherung und Abrufen der Automatikprüfungsergebnisse*.

9.1.4 So wird eine neue Automatikprüfung mit der von TAG geladenen Prüfsequenz begonnen

Wählen Sie *Neuer Autotest* im *TAG Prüfung -Menü*.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 10 *Durchführung der Automatikprüfungen*.

9.1.5 So werden Prüfsequenzen an TAG gespeichert

Wählen Sie Automatikprüfung im *AUTOTEST*-Menü und drücken Sie SEND.

Die Prüfsequenz wird zum RFID-Leser/Schreiber untergeladen.

Weitere Informationen erhalten Sie im *Benutzerhandbuch für RFID-Leser /Schreiber*.

9.1.6 So wird eine Prüfsequenz/Prüfungsergebnisse an TAG gesandt

Drücken Sie SEND im *Menü für Automatikprüfungsergebnisse*.

Wählen Sie *Ergebnisse* → *TAG* und die Sequenz wird zum RFID-Leser /Schreiber untergeladen.

Weitere Informationen erhalten Sie im *Benutzerhandbuch für RFID-Leser /Schreiber*.

9.2 Arbeiten mit Barkode


Barkode-ID Nummern und -Prüfsequenzen von Prüflingen können mit dem Prüfgerät mittels eines Barkode-Lesers gelesen werden.

Barkode Technologie ermöglicht folgende Funktionen:

- Laden von 24 typischen Prüfsequenzen über den Barcode in das Instrument.
- Laden Geräte ID über den Barcode in das Instrument.

Es werden zwei Barcode-Formate unterstützt. Weitere Informationen finden Sie in **Anhang A: Barcode-Formate**.

Der Barkode-Leser muss an den DB-9 BARCODE/ TAG-Anschluss angeschlossen sein. Verwenden Sie nur diejenigen Barkode-Leser, die von Ihrem Händler oder METREL geliefert bzw. bestätigt wurden.

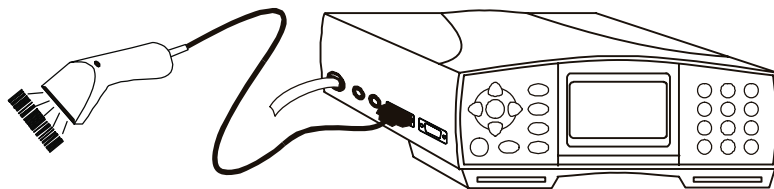


Anschluss des Barcode-Lesers an das Gerät

9.2.1 So wird eine Prüfsequenz von Barkode geladen

Wählen Sie Barkode im **Barkode-TAG**-Menü. Das Gerät ist jetzt fertig, die Barkoden zu ablesen.

Im oberen Teil des Displays werden die Code-Nummer und die Beschreibung der zuletzt benutzten Autotest-Sequenz angezeigt.

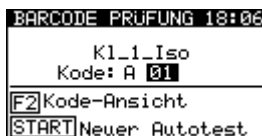

Barcode-Prüfungs Menü

Tasten


F2	Die vom Barkode geladene Prüfsequenz ansehen
START	Die neue Automatikprüfung mit der Prüfsequenz beginnen, so als sie von Barkode geladen wurde.
◀ / ▶	Stellt den neuen Autotest-Code manuell ein
Alphanumerische Tastatur	Stellt einen gültigen Autotest-Code ein

Hinweis:

Wenn die Prüfsequenz auf zwei Barkoden geschrieben ist, müssen beide Koden abgelesen werden. Die Reihenfolge ist dabei nicht wichtig.

9.2.2 So wird eine von Barkode geladene Prüfungssequenz angesehen

Wählen Sie *Kode Ansicht* im *Barkode Prüfung-Menü*.

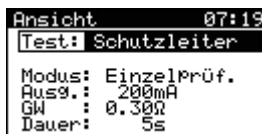

Ansehen von Barkode geladenen Prüfungssequenzen

Tasten

◀ / ▶	Die angesehene Messung in der Prüfsequenz wählen
ESC	Zurück zum <i>Barkode Prüfung</i> -Menü gehen.

9.2.3 So wird eine Automatikprüfung mit der von Barkode geladener Prüfsequenz begonnen

Wählen Sie *Neuer Autotest* im *Barkode Prüfung -Menü*.

Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 10 *Durchführung der Automatikprüfungen*.

9.2.4 So wird eine von Barkode geladene Geräte ID-Nummer angewandt

Nachdem eine Automatikprüfung durchgeführt wurde, lesen Sie die ID Nummer - Barkode ab, während im Menü von Automatikprüfungsergebnissen

ausgewählt wird. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 11 *Speicherung und Abrufen von Automatikprüfungen*.

10 Durchführung der Automatikprüfungen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Automatikprüfungen durchgeführt werden:

- Einzelne Prüfsequenzen werden schrittweise beschrieben.
- Mögliche Optionen während einer Sequenzprüfung werden beschrieben.
- Warnhinweise und Anmerkungen werden beschrieben.

Die Vorgänge müssen für jede Prüfung manuell bestätigt werden.

Die Automatikprüfungssequenz wird im Falle einer nicht bestandenen Prüfung immer vorzeitig beendet.

10.1 Sichtprüfung

Es mag sich komisch hören, aber eine Sichtprüfung ist der wichtigste und effektivste Teil einer Geräte-Prüfung. Bei einer Sichtprüfung können die meisten Fehler entdeckt werden!

Bei einer elektrischen Prüfung können wir öfters nicht diejenigen Fehler entdecken, die durch eine Sichtprüfung sichtbar werden. Eine gründliche Sichtprüfung muss vor Beginn der elektrischen Prüfungen durchgeführt werden.

Umfang der Prüfungen:

Einzelheiten, die überprüft werden sollen:

- Kontrolle des Prüflings und Netzkabels für Beschädigungen.
- Zeichen von Verschmutzung, Feuchtigkeit, Schmutz, die die Sicherung gefährden können. Es müssen vor allem Öffnungen, Luftfilter, Schutzabdeckungen überprüft werden!
- Gibt es Zeichen von Korrosion?
- Gibt es Zeichen von Überhitzung?
- Die Beschriftungen und Kennzeichnungen im Bezug auf die Sicherheit müssen deutlich lesbar sein.
- Die In-Betrieb-Setzung des Prüflings muss gemäß dem Benutzerhandbuch durchgeführt werden.
- Bei der Sichtprüfung müssen auch die Messpunkte für die elektrische Prüfung festgestellt werden.



Sichtprüfungsmenü

Tasten:

F1	Manuell angewandtes BESTANDEN. Das Gerät setzt mit der nächsten Messung fort.
F2	Manuell angewandtes NICHT BESTANDEN. Das Gerät beendet die Automatikprüfungssequenz und geht zum <i>Automatikprüfungs-Speichermenü</i> .

10.1.1 Messung des Schutzleiterwiderstands

Hinweise:

- Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Tasten

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Die nächste Schutzleiterwiderstandsmessung durchführen (bis zu 6, falls der kontinuierliche Messmodus eingestellt wurde). Das höchste aller Ergebnisse wird angenommen.
F2	Die Schutzleiterwiderstandsmessung wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu der nächsten Messung fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

10.1.2 Messung des Isolationswiderstands

Hinweise:

- Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Tasten

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Die nächste Isolationswiderstandsmessung durchführen (bis zu 6, falls der kontinuierliche Messmodus eingestellt wurde). Das niedrigste aller Ergebnisse wird angenommen.
F2	Die Isolationswiderstandsmessung wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu der nächsten Messung fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

10.1.3 Messung des Isolationswiderstands mit Sonde

Hinweise:

- Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Tasten

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Zu der nächsten Messung des Isolationswiderstands – Sonde fortsetzen (falls der kontinuierliche Messmodus eingestellt wurde). Das niedrigste aller Ergebnisse wird angenommen.

F2	Die Messung des Isolationswiderstands – Sonde wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu der nächsten Messung der Prüfungssequenz fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

10.1.4 Ersatzableitungsmessung

Hinweise:

- Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Tasten

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Zu der nächsten Messung des Ersatzableitstroms von Klasse 1 fortsetzen (bis zu 6, falls kontinuierliche Messmodus eingestellt wurde). Das höchste aller Ergebnisse wird angenommen.
F2	Die Messung des Ersatzableitstroms von Klasse 1 wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu der nächsten Messung der Prüfungssequenz fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

10.1.5 Ersatzableitungsmessung – Sonde

Hinweise:

- Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Tasten

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Zu der nächsten Messung des Ersatzableitstroms – Sonde fortsetzen (falls kontinuierlicher Messmodus eingestellt wurde). Das höchste aller Ergebnisse wird angenommen.
F2	Die Messung des Ersatzableitstroms – Sonde wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu der nächsten Messung der Prüfungssequenz fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

10.1.6 Messung des Differenzableitstroms

Hinweise:

- Vor Beginn oder Fortsetzen der Messungen berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Tasten

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Zu der nächsten Messung des Ableitstroms fortsetzen (falls der kontinuierliche Messmodus eingestellt wurde). Das höchste aller Ergebnisse wird angenommen.
F2	Die Messung des Ableitstroms wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu der nächsten Messung der Prüfungssequenz fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

10.1.7 Messung des Berührungsableitstroms

- Vor Beginn oder Fortsetzen der Messungen berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Tasten

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Zu der nächsten Messung des Berührungsableitstroms fortsetzen (falls der kontinuierliche Messmodus eingestellt wurde). Das höchste aller Ergebnisse wird angenommen.
F2	Die Messung des Berührungsableitstroms wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu der nächsten Messung der Prüfungssequenz fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

10.1.8 Funktionsprüfung

- Vor Beginn oder Fortsetzen der Messungen berücksichtigen Sie die angezeigten Warnhinweise!
- Tasten

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Zu der nächsten Funktionsprüfung fortsetzen (falls der kontinuierliche Messmodus eingestellt wurde). Das höchste aller Ergebnisse wird angenommen.

F2	Die Funktionsprüfung wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu der nächsten Automatikprüfungssequenzmessung fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

10.1.9 Messung des TRMS-Zangenstroms

Hinweis:

- Vor Beginn der Messung berücksichtigen Sie die angezeigten Messungen!
- Tasten:

START (vor der Messung)	Die Prüfung beginnen
F1	Zu der nächstem Stromprüfung fortsetzen (falls der kontinuierliche Messmodus eingestellt wurde). Das höchste aller Ergebnisse wird angenommen.
F2	Die Zangenprüfung wiederholen.
START (nach der Messung)	Zu dem Automatikprüfungs-Speicher Menü fortsetzen.
ESC	Die Automatikprüfung ohne Speicherung der Ergebnisse beenden.

- Die Automatikprüfungssequenz wird beendet, nachdem die Strommessung durchgeführt wurde.

10.1.10 Polaritätstest

Anmerkung:

- Beachten Sie vor dem Starten der Messung eventuell angezeigte Warnungen!

Die Automatikprüfungssequenz stoppt nach dem Polaritätstest. Folgende Aktionen können ausgeführt werden, um die Automatikprüfungssequenz fortzusetzen oder abzuschließen:

Tasten:

START (vor der Messung)	Startet die Prüfung
F2	Wiederholt den Polaritätstest.
START (nach der Messung)	Geht zum Menü Automatikprüfung Speichern
ESC	Verlässt die Automatikprüfungssequenz ohne Speichern der Ergebnisse der Automatikprüfung

11 Speicherung und Abrufen der Automatiktprüfungsergebnisse

11.1 Speicherung der Automatiktprüfungsergebnisse

Nach einer beendeten Automatiktprüfungssequenz wird das Menü für *Speicherung von Automatiktprüfungsergebnissen* angezeigt.



Menü für Speicherung von Automatiktprüfungsergebnissen

In diesem Menü können die Daten gefertigt und nachher:

- Im Speicher des Geräts gespeichert werden
- Zum PC gesandt werden
- Zum RFID-TAG gesandt werden
- Ein Prüfbericht kann zu einem Seriendrucker ausgedruckt werden.

11.1.1 So werden die Automatiktprüfungs-Daten gefertigt und gespeichert

Im Menü für Speicherung von Automatiktprüfungsergebnissen können die folgenden Daten an die Ergebnisse der Automatiktprüfungssequenz zugefügt werden.

- Name (ID-Nummer) des Prüflings
- Anmerkungen

Der Name des Prüflings kann von Barkode oder TAG geladen werden.

Tasten


▲ / ▼	Die zu bearbeitende Zeile wählen.
Alphanumerische Konsole	Daten eintragen. Bis zu 10 alphanumerischen Zeichen können für jede Angabe eingetragen werden.
ENTER	Prüfungsergebnisse im Speicher des Geräts speichern. Nach der Speicherung der Ergebnisse, kehrt das Gerät zum <i>Menü für Automatiktprüfungsergebnisse</i> zurück.
F1	Automatiktprüfungsergebnisse ansehen.
SEND	Zum Menü für Senden von Automatiktprüfungsergebnissen gehen.
ESC	Zurück zum <i>Automatiktprüfungsmenü</i> gehen.

Hinweise:

- Das Datum wird automatisch zu dem gespeicherten Ergebnisse zugefügt!
- Die Automatiktprüfungsergebnisse können nicht gespeichert werden, wenn das Feld **Gerät** leer ist.

11.1.2 So werden die Ergebnisse der Automatikprüfungssequenz angesehen

Im Menü für *Ansicht von Ergebnissen* werden die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen zusammen mit dem BESTANDEN/NICHT BESTANDEN-Status angezeigt.

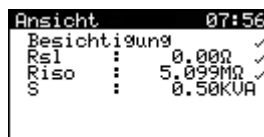


Menü für Ansicht von Ergebnissen der Automatikprüfungssequenz

Tasten

▲ / ▼	Zwischen den Ergebnissen ab- und auflaufen.
ESC	Zurück zum Menü für Speicherung von Ergebnissen gehen

11.1.3 So werden die Ergebnisse der Automatikprüfungssequenz untergeladen

Im Menü für *Senden von Ergebnissen* können verschiedene Optionen zur Unterladen der Ergebnisse ausgewählt werden.

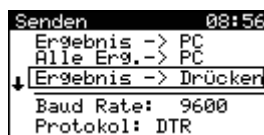

Menü für Senden von Ergebnissen

Tasten

▲ / ▼	Unterladungs-Option wählen
ESC	Zurück zum Menü für Speicherung von Ergebnissen gehen


11.2 Abrufen der Automatikprüfungsergebnisse

Verschiedene Handlungen mit den gespeicherten Ergebnissen werden von dem Gerät unterstützt. Die gespeicherten Ergebnisse können:

- Vom Speicher abgerufen und nachgeprüft werden.
- Zum PC gesandt werden.
- Zum RFID TAG gesandt werden.
- Ausgedruckt werden.
- Aus dem Speicher gelöscht werden.

11.2.1 So werden die gespeicherten Automatikprüfungsergebnisse gesucht und abgerufen

Wählen Sie *Daten Abrufen* im Hauptmenü. Es wird das Menü für Suchen von Ergebnissen angezeigt.

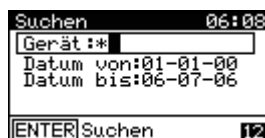

Menü für Suchen von Ergebnissen

Beim Suchen von gespeicherten Ergebnissen können die folgenden Filter zur Einschränkung der Suchtreffer verwendet werden:

- Name (ID-Nummer) des Prüflings.
- Datum von.
- Datum bis.

Tasten

▲ / ▼	Das Filter wählen.
◀ / ▶ / ▲ / ▼	Das Filter-Datum einstellen.
Alphanumerische Konsole	Den Namen des Prüflings einstellen. Bis zu 10 alphanumerische Zeichen können im Feld <i>Gerät</i> eingetragen werden. Der Name des Prüflings kann auch mit dem Barcode-Leser gelesen werden.
ENTER	Diejenigen Ergebnisse suchen, die dem eingestellten Filter entsprechen.
F1	Prüfungsergebnisse ansehen
SEND	Zum <i>Menü für Senden von Prüfungsergebnissen</i> gehen.
ESC	Zurück zum <i>Hauptmenü</i> gehen.

Gefundene Ergebnisse werden wie folgend angeblendet:



Menü für Abrufen von Ergebnissen


Tasten

◀ / ▶	Das zu abrufende Prüfungsergebnis einstellen.
ENTER	Zum <i>Menü für Ansicht von Prüfungsdaten & Ergebnissen</i> gehen.
F1	Zum <i>Menü für Löschen von Prüfungsdaten & Ergebnissen</i> gehen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 11.2.2 <i>So werden die gespeicherten Prüfungsergebnisse gelöscht.</i>
SEND	Zum Menü für Senden von Automatikprüfungen gehen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 11.2.3 <i>So werden die gespeicherten Prüfungsergebnisse untergeladen.</i>
ESC	Zurück zum <i>Menü für Suchen von Ergebnissen</i> gehen.

Prüfungsdaten und -ergebnisse werden in zwei Displays geteilt.



Display der Prüfungsdaten

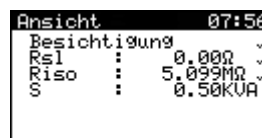

Display der Prüfungsergebnisse

Tasten im Display der Automatikprüfungsdaten

ENTER	Zum Display der Prüfungsergebnisse gehen.
F1	Zum Menü für Löschen der Prüfungsergebnisse gehen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 11.2.2 So werden die gespeicherten Prüfungsergebnisse gelöscht.
SEND	Zum Menü für Senden von Prüfungsergebnissen gehen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt 11.2.3 So werden die gespeicherten Prüfungsergebnisse untergeladen.
ESC	Zurück zum Menü für Abrufen von Ergebnissen gehen.


Tasten im Display der Automatikprüfungsergebnisse

▲ / ▼	Zwischen den Ergebnissen ab- und auflaufen
ESC	Zurück zum Menü für Abrufen von Ergebnissen gehen.

11.2.2 So werden die gespeicherten Prüfungsergebnisse gelöscht

Die folgenden gespeicherten Ergebnisse können im Menü für Löschen von Ergebnissen gelöscht werden:

- Ein ausgewähltes Ergebnis.
- Alle gefundenen Ergebnisse.
- Alle gespeicherten Ergebnisse.

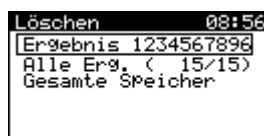

Menü zum Löschen von Ergebnissen


Tasten

▲ / ▼	Option wählen
ENTER	Ausgewählte Ergebnisse löschen. Es ist eine Bestätigung nötig.
ESC	Zurück zum Menü für Abrufen von Ergebnissen gehen.

11.2.3 So werden die gespeicherten Prüfungsergebnisse heruntergeladen


Um die Verbindung zwischen Meßgerät und PC herzustellen müssen vorab die Schnittstellen abgeglichen werden.

- 1) A) Bei Übertragung über die RS232-Schnittstelle nun im Meßgerät unter Einstellungen/Kommunikation RS 232 auswählen und unter Einstellungen/Baudrate die Baudrate wenn gewünscht ändern.


In der Software unter Ergebnisse anzeigen  das Messgerät auswählen und anschließend den Com Port eingeben an dem das Messgerät angeschlossen wurde. Die Baudrate mit der im Messgerät eingestellten abgleichen.

Ebenfalls im PC die Com- Schnittstelle auf die im Messgerät und in der Übertragungssoftware eingegebenen Baudrate abgleichen. (z. B. über Gerätemanager)

B)Bei Übertragung über den USB-Port nun im Meßgerät unter Einstellungen/Kommunikation USB-Port auswählen. Unter Einstellungen/Baudrate die Baudrate wenn gewünscht ändern. Messgerät in USB-Port des PC´s einstecken und den Treiber (von beiliegender CD) installieren

In der Software unter Ergebnisse anzeigen  das Messgerät auswählen und anschließend den Port eingeben an dem das Messgerät angeschlossen wurde. Die Baudrate mit der im Messgerät eingestellten abgleichen.

- 2) Wählen Sie nun im Gerät *Daten Abrufen* im Hauptmenü. Es wird das Menü für Suchen von Ergebnissen angezeigt:

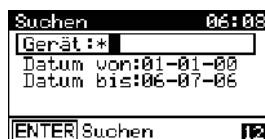

Menü für Suchen von Ergebnissen


- 3) Beim Suchen von gespeicherten Ergebnissen können die folgenden Filter zur Einschränkung der Suchtreffer verwendet werden:

- Name (ID-Nummer) des Prüflings.
- Datum von.
- Datum bis.

Tasten:

A / V	Das Filter wählen.
< / > / A / V	Das Filter-Datum einstellen.
Alphanumerische Konsole	Den Namen des Prüflings einstellen. Bis zu 10 alphanumerische Zeichen können im Feld <i>Gerät</i> eingetragen werden. Der Name des Prüflings kann auch mit dem Barcode-Leser
ENTER	Diejenigen Ergebnisse suchen, die dem eingestellten Filter entsprechen.
F1	Prüfungsergebnisse ansehen
SEND	Zum <i>Menü für Senden von Prüfungsergebnissen</i> gehen.
ESC	Zurück zum <i>Hauptmenü</i> gehen.

Drücken Sie die nun die SEND-Taste im Menü für Abrufen von Ergebnissen, um zum Menü für Senden von Ergebnissen zu gelangen.

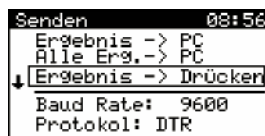


Menü für Senden von Ergebnissen

Tasten

A / V	Option wählen.
ENTER	Herunterladen der ausgewählten Daten zum PC.
ESC	Zurück zum Menü für <i>Abrufen von Ergebnissen</i> gehen.

4) Gleichzeitig nun in der Software unter Ergebnisse anzeigen auf Start drücken (Siehe unten).

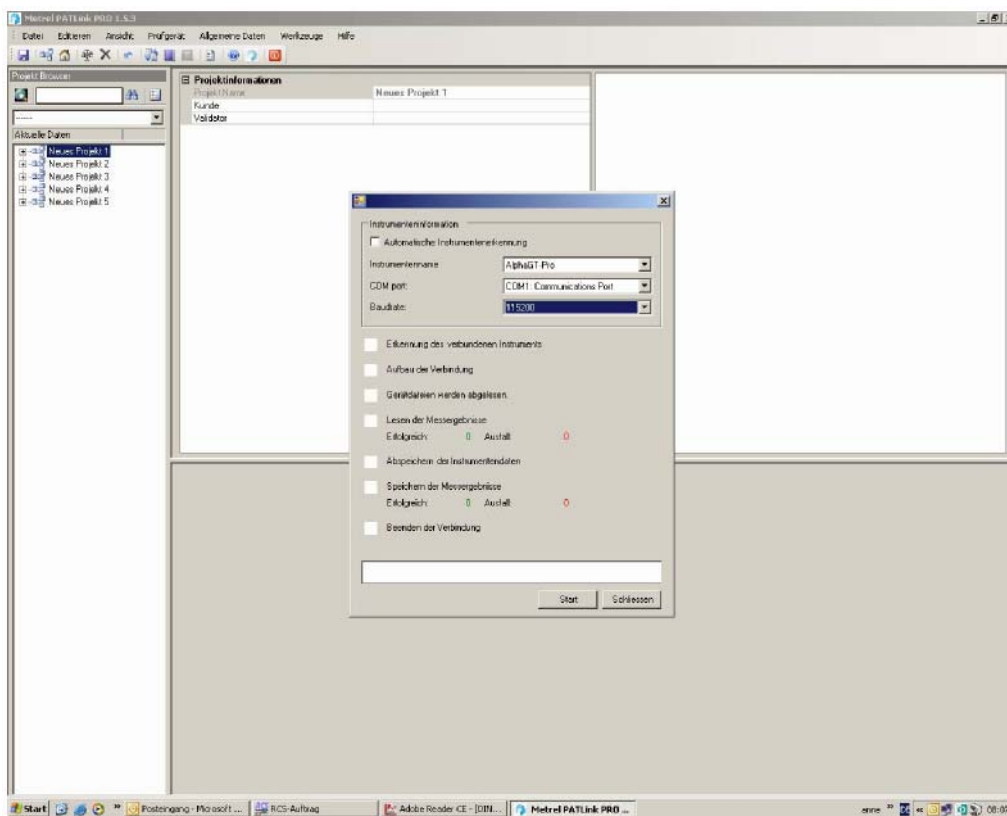

Die Daten werden nun übertragen.

12 Andere Funktionen des Geräts

12.1 Einstellungsmenü

Im *Einstellungsmenü* können die allgemeinen Parameter des Prüfgeräts konfiguriert und gespeichert werden.


Um zum *Einstellungsmenü* zu gehen wählen Sie *Einstellung* im *Hauptmenü* durch Verwendung von \blacktriangle und \blacktriangledown Tasten und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Das *Einstellungsmenü* wird angezeigt.



Einstellungsmenü

12.1.1 Datum und Zeit einstellen

Wählen Sie *Datum/Zeit* im *Einstellungsmenü* mit den \blacktriangle und \blacktriangledown Cursortasten und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Das folgende Menü wird angezeigt:

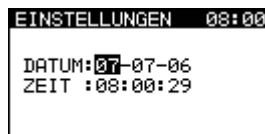

Menü für Einstellung des Datums und der Zeit


Mit den \blacktriangle und \blacktriangledown Tasten kann das Datum- oder Zeitfeld ausgewählt werden. Das Datum und/oder die Zeit stellen Sie mit den \blacktriangleleft und \blacktriangleright Cursortasten ein.

Hinweise:

- Das Datum wird zu den gespeicherten Automatikprüfungsergebnissen zugefügt!
- Das Datum hat den folgenden Format TT-MM-JJJJ (Tag–Monat–Jahr).
- Die Eintragung des Datums wird überprüft für Regelmäßigkeit und wird im Falle eines falschen Datums nicht angenommen!

12.1.2 Einstellung des Display-Kontrasts

Wählen Sie *Kontrast* im *Einstellungsmenü* mit den \blacktriangle und \blacktriangledown Cursortasten und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Das folgende Menü wird angezeigt.

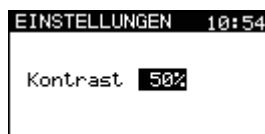


Kontrastmenü

Mit den ▲ und ▼ Cursortasten kann der Kontrast eingestellt werden. Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Einstellung zu bestätigen, oder die ESC-Taste, um zum *Einstellungsmenü* ohne Speicherung zurückzugehen.

12.1.3 Sprachauswahl

Wählen Sie *Sprache* im *Einstellungsmenü* mit den ▲ und ▼ Cursortasten und drücken Sie ENTER. Das folgende Menü wird angezeigt:

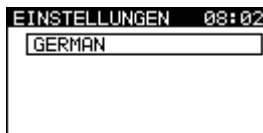

Sprachen-Menü

Mit den ▲ und ▼ Cursortasten können Sie die gewünschte Sprache auswählen.

Drücken Sie die ENTER-Taste, um die neue Sprache anzunehmen, oder drücken Sie die ESC-Taste, um zum *Einstellungsmenü* ohne Änderung zurückzugehen.

12.1.4 Ansicht der Systemdaten des Geräts

In diesem Menü werden die folgenden Daten des Geräts angezeigt:

- Name des Herstellers,
- Name des Gerätes,
- Kalibrierungsdatum des Gerätes,
- Seriennummer,
- Firmwareversion, und
- Hardwareversion.

Wählen Sie *Daten des Geräts* im *Einstellungsmenü* mit den ▲ und ▼ Cursortasten und drücken Sie ENTER. Das *Gerätedaten-Menü* wird angezeigt.



Menü von Gerätedaten

Hinweis:

- Keine Angaben können durch den Bediener verändert werden!


12.1.5 Einstellungen der Serien-Schnittstelle

Zwei Serien- und eine USB -Schnittstelle am Gerät sind beabsichtigt für die Übertragung zwischen verschiedener Ausrüstung.

Die RS232 (PC/Drucker) Schnittstelle ist für die Übertragung mit dem PC und drucken von Messergebnissen beabsichtigt.

Die USB Schnittstelle ist für die Übertragung mit dem PC beabsichtigt.
Die RS232 (BARCODE/TAG) Schnittstelle ist für den Anschluss von Identifikationsgeräten (Barcode-Lesern und RFID-Lesern, -Schreibern) beabsichtigt.

Wählen Sie die entsprechende Schnittstelle mit den \blacktriangle und \blacktriangledown Cursortasten im *Kommunikationsmenü*, und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.

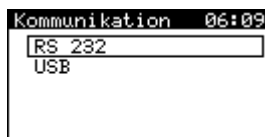

Kommunikationsmenü

Um die Baud Rate für die PC-Schnittstelle zu verändern, wählen Sie *Baud-Rate*-Menü.

Wählen Sie die entsprechende Baud-Rate Mit den \blacktriangle und \blacktriangledown Cursortasten im *Baud-Rate-Menü*, und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.



Baud-Rate-Einstellung

Die BARCODE/TAG Schnittstelle hat eine feste Baud-Rate (eingestellt auf 9600 Baud), dennoch ist es möglich, den Druckerprotokol zur Übertragung der Daten zu wählen.

Wählen Sie *Druckerprotokol* im *Einstellungsmenü* mit den \blacktriangle und \blacktriangledown Cursortasten und drücken Sie die ENTER-Taste. Das folgende Menü wird angezeigt.



Druckerprotokolmenü


Die Software-Übertragungskontrolle verwendet die XON (CTRL-Q) und XOFF (CTRL-S) Zeichen. Die Hardware-Kontrolle verwendet die DTR (Data Terminal Ready) Zeilen.

12.1.6 Rücksetzung von Einstellungen des Geräts

In diesem Menü können die folgenden Parameter zu ihren ursprünglichen Werten eingestellt werden:

- Alle Messparameter in Einzelprüfungsmodus.
- Von den Bediener bestimmte Prüfungen werden gelöscht.
- Vorprogrammierte Automatikprüfungssequenzen werden zugefügt.
- Alle Menüs werden zu der ursprünglichen Struktur weingestellt.
- PC-Baud-Rate wird auf 115000 bps eingestellt.
- Drucker-Protokollontrolle wird zu *Hardware* eingestellt.

Wählen Sie *Ursprüngliche Einstellungen* im *Einstellungsmenü* mit den \blacktriangle und \blacktriangledown Cursortasten und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung. Das folgende Menü wird angezeigt:

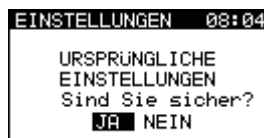

Menü für Ursprüngliche Einstellungen

Wählen Sie JA zur Bestätigung oder NEIN zum Aufhören ohne Änderungen.


12.1.7 Einstellungen zur Speicherung der Automatikprüfungsergebnisse

Zur Speicherung der Automatikprüfungsergebnisse stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- Die ID-Nummer kann dieselbe sein, wie eingetragen bei der letzten Speicherung der Automatikprüfungsergebnisse.
- Die ID-Nummer kann automatisch inkrementiert werden (das Instrument stellt die letzt eingetragene ID-Nummer+1 zur Verfügung).
- Das ID-Nummerfeld kann leer gelassen werden,
- Das Notizfeld kann dasselbe sein, wie eingetragen bei der letzten Speicherung der Automatikprüfungsergebnisse.
- Das Notizfeld kann leer gelassen werden.


Um die Speicherungsoptionen nach der beendeten Automatikprüfungssequenz zu verändern, wählen Sie das *Geräte-Einstellungsmenü*.

Wählen Sie im *Geräte-Einstellungsmenü* diejenigen Parameter, die Sie verändern möchten, mit den \blacktriangle und \blacktriangledown Cursortasten und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.

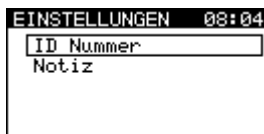

Instruments-Einstellungsmenü

Wählen Sie im *ID-Nummer-* oder *Notizmenü* die *Optionen, die Sie verwenden möchten, und drücken Sie die ENTER-Taste zur Bestätigung.*

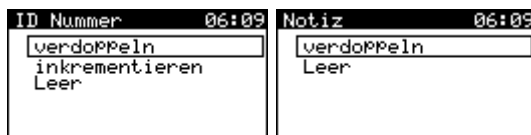

ID-Nummer- und Notiz-Einstellungsmenüs

13 Wartung

13.1 Periodische Kalibrierung

Es ist wichtig, dass alle Messgeräte regelmäßig kalibriert werden. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung.

13.2 Sicherungen


Unter der Abdeckung befinden sich drei Sicherungen:

F1 = F2 = T 16 A / 250V: zum Schutz der Prüfdose gedacht.

Überprüfen Sie F1 und F2, falls an der Prüfdose keine Netzspannung festgestellt wird.

F3 = T 100 mA / 250V, 20 x 5 mm: Schutz des Geräts.

Überprüfen Sie die Sicherungen, wenn sich das Gerät nach dem Anschluss an das Netz nicht einschaltet.

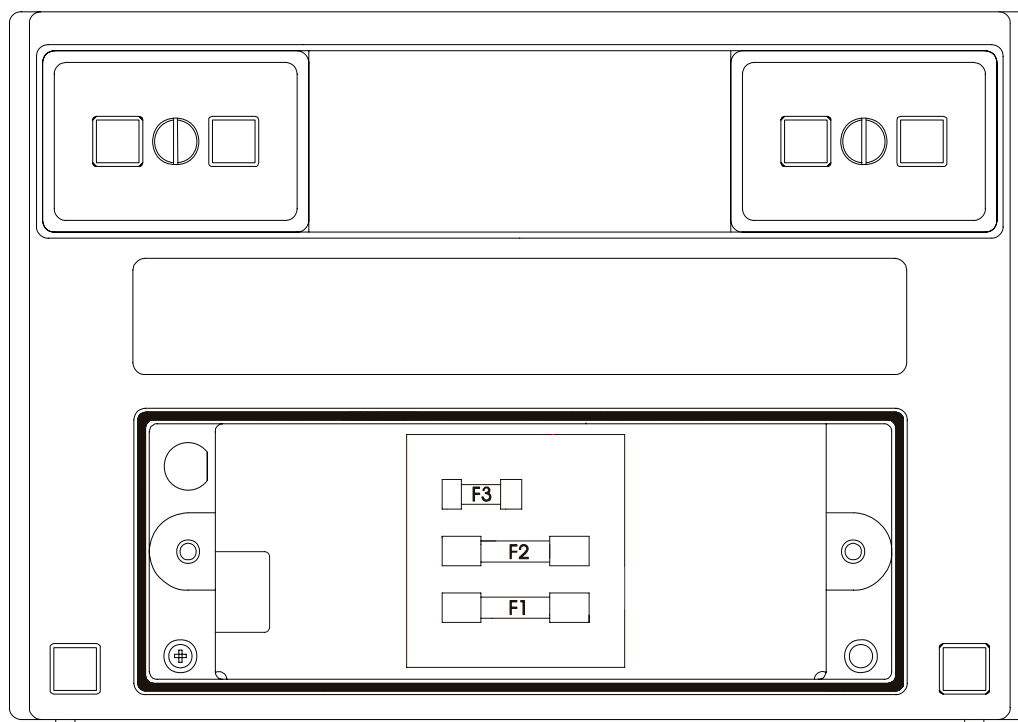

Lage der Sicherungen

So werden die Sicherungen ausgewechselt:

1. Vor dem Öffnen der Abdeckung des Sicherungsfachs das gesamte Messzubehör abklemmen und das Gerät ausschalten!
2. Die Schrauben an der Abdeckung der Sicherungen abschrauben und die Abdeckung entfernen.
3. Durchgebrannte Sicherungen nur mit demselben Typen ersetzen.
4. Sicherungsfach schließen und die Abdeckung fixieren.
5. Das Gerät überprüfen.

13.3 Service

Wenden Sie sich für Reparaturen mit oder ohne Garantie oder bei anderen Fragen jederzeit an Ihren Händler.

Unbefugten Personen ist es nicht gestattet, das AlphaGT PRO -Gerät zu öffnen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Komponenten, die von dem Benutzer auszutauschen wären, außer drei Sicherungen (Sehen Sie Abschnitt 10.2 *Sicherungen*).

13.4 Reinigung

Zur Reinigung der Oberfläche von AlphaGT MI 3308 benutzen Sie ein weiches Tuch, das leicht im Seifenwasser oder Alkohol angefeuchtet wird. Lassen Sie das Gerät danach vor weiterer Benutzung vollständig abtrocknen.

Hinweise:

- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten auf der Basis von Benzin oder Kohlenwasserstoffen!
- Schütten Sie keine Reinigungsflüssigkeit über das Gerät!

14 Ausstattung und Zubehör des Geräts

Standardausstattung

- Gerät AlphaGT MI 3301
- Gepolsterte Tragetasche
- Prüfsonde-Leitung (rot, 2 m)
- Krokodilklemme (rot)
- Prüfspitze (rot)
- Benutzerhandbuch
- Produktionsprüfdaten
- Konformitätserklärung
- PC-Software PATLink (Lite)
- RS232-Kabel
- USB-Kabel

Optionales Zubehör

Zubehör	Bestellnummer
PC-Software PATLink (PRO)	A 1203
Drucker	A 1103
Barkode-Leser	A 1105
RFID-Leser/-Schreiber	A 1107
RFID-TAG-Satz	A 1108
ID-Barkode-Satz	A 1204
Prüfcode-Barkode	A 1205
Üblicher Barkode-Satz	A 1206
3-Phasen-Adapter	A 1207

15 Anhang A

15.1 Automatikprüfungen

A01	KI_1_Iso	Prüfung nach VDE 0701-0702. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 1. Prüfungen für Isolation und Ersatzableitstrom sind anwendbar.
A02	KI1_Iso_BLT	Prüfung nach VDE 0701-0702. Betriebsmittel nach Klasse 1 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen für Isolation und Ersatzableitstrom sind anwendbar.
A03	KI_1_la	Prüfung nach VDE 0701-0702. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 1. Prüfung für Differenzableitstrom wird eingestellt.
A04	KI_1_la_BLT	Prüfung nach VDE 0701-0702. Betriebsmittel nach Klasse 1 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen für Differenz- und Berührungsableitstrom werden eingestellt.
A05	KI_2_Iso	Prüfung nach VDE 0701-0702. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 2 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen für Isolation und Ersatzableitstrom sind anwendbar.
A06	KI_2_lbs	Prüfung nach VDE 0701-0702. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 2. Prüfung für Berührungsableitstrom wird eingestellt.
A07	KI_1_Isola	Prüfung nach VDE 0701-0702. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 1. Prüfungen für Isolation und Differenzableitstrom werden eingestellt.
A08	KI1_IsolaBLT	Prüfung nach VDE 0701-0702. Betriebsmittel nach Klasse 1 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen für Isolation, Differenz- und Berührungsableitstrom werden eingestellt.
A09	KI_2_Isolbs	Prüfung nach VDE 0701-0702. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 2 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen für Isolation und Berührungsableitstrom werden eingestellt.
A10	KI_2	Prüfung nach VDE 0701-0702. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 2 ohne zugängliche isolierte leitende Teile.
A11	KI_3_Iso	Prüfung nach VDE 0701-0702.. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 3 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen.
A12	KI_3	Prüfung nach VDE 0701-0702.. Standard-Betriebsmittel nach Klasse 3 ohne zugängliche isolierte leitende Teile.

Legende der vorprogrammierten Automatikprüfungen

Kurzcode		A01	A02	A03	A04
		KI_1_Iso	KI1_Iso_BLT	KI_1_la	KI_1_la_BLT
Sichtprüfung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchgang	Ausgang	200 mA	200 mA	200 mA	200 mA
	Grenzwert	0.30 Ω	0.30 Ω	0.30 Ω	0.30 Ω
	Zeit	5 s	5 s	5 s	5 s
Isolation	Ausgang	500 V	500 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	1.000 M Ω	1.000 M Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	5 s	5 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolation (Sonde)	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	500 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000 M Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	5 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersatzableitstrom	Ausgang	40 V	40 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	3.50 mA	3.50 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	5 s	5 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersatzableitstrom (Sonde)	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	40 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	0.50 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	5 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Differenzstrom	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	230 V	230 V
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.50 mA	3.50 mA
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	180 s	180 s
Berührungstrom	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	230 V
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.50 mA
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	180 s
Funktions test	Ausgang	230 V	230 V	230 V	230 V
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	180 s	180 s	180 s	180 s
TRMS-Stromzange	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polarität		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kurzcode		A05	A06	A07	A08
		KI_2_Iso	KI_2_lbs	KI_1_Isola	KI1_IsolaBLT
Sichtprüfung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchgang	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	200 mA	200 mA
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.30 Ω	0.30 Ω
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 s	5 s
Isolation	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500 V	500 V
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000 M Ω	1.000 M Ω
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 s	5 s
Isolation (Sonde)	Ausgang	500 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	500 V
	Grenzwert	2.000 M Ω	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000 M Ω
	Zeit	5 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5 s
Ersatzableitstrom	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersatzableitstrom (Sonde)	Ausgang	40 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	0.50 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	5 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Differenzstrom	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	230 V	230 V
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3.50 mA	3.50 mA
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	180 s	180 s
Berührungssstrom	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	230 V	<input checked="" type="checkbox"/>	230 V
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	0.50 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	0.50 mA
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	180 s	<input checked="" type="checkbox"/>	180 s
Funktions-test	Ausgang	230 V	230 V	230 V	230 V
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	180 s	180 s	180 s	180 s
TRMS-Stromzange	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polarität		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kurzcode		A09	A10	A11	A12
		KI_2_Isolbs	KI_2	KI_3_Iso	KI_3
Sichtprüfung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Durchgang	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolation	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolation (Sonde)	Ausgang	500 V	500 V	500 V	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	2.000 MΩ	0.250 MΩ	0.250 MΩ	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	5 s	5 s	5 s	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersatzableitstrom	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ersatzableitstrom (Sonde)	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Differenzstrom	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Berührungsstrom	Ausgang	230 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	0.50 mA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	180 s	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funktions-test	Ausgang	230 V	230 V	---	---
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	180 s	180 s	180 s	180 s
TRMS-Stromzange	Ausgang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Grenzwert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Polarität		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

15.2 Barcode-Formate

Das Instrument AlphaGT PRO unterstützt zwei Barcode-Formate.

Standardformat

Prüfcode:

- Die ersten beiden Stellen eines Barcodes (wenn es Zahlen zwischen 01 und 12 sind) werden als der Prüfcode erkannt. Die Liste der Prüfcodes wird zu Beginn von Anhang A beschrieben. Mehr als zwei Stellen werden nicht berücksichtigt.

Betriebsmittel-ID

- Die ersten 10 Stellen eines Barcodes werden als ID-Code des Betriebsmittels erkannt. Mehr als 10 Stellen werden nicht berücksichtigt.


Doppelformat

Mit dem Doppelformat können Prüfcode und ID-Nummer innerhalb desselben Barcodes gespeichert werden. Die folgende Regel muss eingehalten werden:

xTyy\$zzzzzzzzzz

x	Code system (A = VDE code)
T	Trennzeichen vor dem Prüfcode (nicht nötig)
yy	zweistelliger Prüfcode mit A Prefix (zwischen 1 und 12)
\$	Trennzeichen zwischen Prüfcode und ID des Betriebsmittels
zzzzzzzzzz	bis zu 10-stelliger ID-Code für das Betriebsmittel. Mehr als 10 Stellen werden nicht berücksichtigt.

Beispiel für einen Barcode im Doppelformat:

 AT04\$1234567890	
Prüfcode	04
ID-Nummer	1234567890

Der Barcode im Doppelformat wird vom Instrument automatisch erkannt.

15.3 METREL GmbH VDE tester test type card

Code	Test	Limits	Barcode
01	KI_1_Iso Standard-Betriebsmittel ,Klasse 1. Prüfungen: Isolation und Ersatzableitstrom .	Durchgang: 0.30 Ω Isolation: 1.000 M Ω Ersatzableitstrom: 3.50mA	 A0 1
02	KI1_Iso_BLT Betriebsmittel Klasse 1 mit isolierten leitenden Teilen. Prüfungen: Isolation und Ersatzableitstrom.	Durchgang: 0.30 Ω Isolation: 1.000 M Ω Isolation -S: 2.000 M Ω Ersatzableitstrom: 3.50 mA Ersatzableitstrom -S: 0.50 mA	 A0 2
03	KI_1_Ia Standard-Betriebsmittel Klasse 1.. Prüfung: Differenzstrom.	Durchgang: 0.30 Ω Differenzstrom: 3.50 mA	 A0 3
04	KI_1_Ia_BLT Betriebsmittel Klasse 1 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen: Differenz- Berührungsstrom.	Durchgang: 0.30 Ω Differenzstrom: 3.50 mA Berührungsstrom: 0.50 mA	 A0 4
05	KI_2_Iso Standard-Betriebsmittel Klasse 2 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen: Isolation und Ersatzableitstrom ..	Isolation -S: 2.000 M Ω Ersatzableitstrom -S: 0.50 mA	 A0 5
06	KI_2_Ibs Standard-Betriebsmittel Klasse 2. Prüfung: Berührungsstrom.	Berührungsstrom: 0.50 mA	 A0 6
07	KI_1_Isola Standard-Betriebsmittel Klasse 1. Prüfungen: Isolation und Differenzstrom.	Durchgang: 0.30 Ω Isolation: 1.000 M Ω Differenzstrom: 3.50 mA	 A0 7
08	KI1_IsolaBLT Betriebsmittel Klasse 1 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen: Isolation, Differenz- und Berührungsstrom.	Durchgang: 0.30 Ω Isolation: 1.000 M Ω Isolation -S: 2.000 M Ω Differenzstrom: 3.50 mA Berührungsstrom: 0.50 mA	 A0 8
09	VDE_KI_2_Isolbs Standard-Betriebsmittel Klasse 2 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen. Prüfungen: Isolation und Berührungsstrom.	Isolation -S: 2.000 M Ω Berührungsstrom: 0.50 mA	 A0 9
10	KI_2 Standard-Betriebsmittel Klasse 2 ohne zugängliche isolierte leitende Teile.		 A1 0
11	KI_3_Iso Standard-Betriebsmittel Klasse 3 mit zugänglichen isolierten leitenden Teilen.	Isolation -S: 0.250 M Ω	 A1 1
12	KI3 Standard-Betriebsmittel Klasse 3 ohne zugänglichen isolierten leitenden Teilen.		 A1 2